



Kfz - Sachverständiger
Yavar Azadmanesh
Kerpener Straße 149
50170 Kerpen

Tel: 022739919723
Mobil: 017684428976
Mail: Info@sba-kerpen.de
Web: www.sba-kerpen.de

Kfz - Sachverständiger Yavar Azadmanesh, Kerpener Straße 149, 50170 Kerpen

Firma
AB Baumann Automobile GmbH
Röntgenstraße 119
50169 Türrich


Kerpen, den 09.02.2024

Gebrauchtwagencheck

2402YA045

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

Betrifft	Gebrauchtwagencheck
Auftrag vom / durch	05.02.2024 15:00 Uhr / Auftraggeber
Besichtigungsdatum	08.02.2024 13:00 Uhr
Besichtigungsort	AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119, 50169 Türrich
Besichtigt durch	Yavar Azadmanesh
Anwesend	Auftraggeber

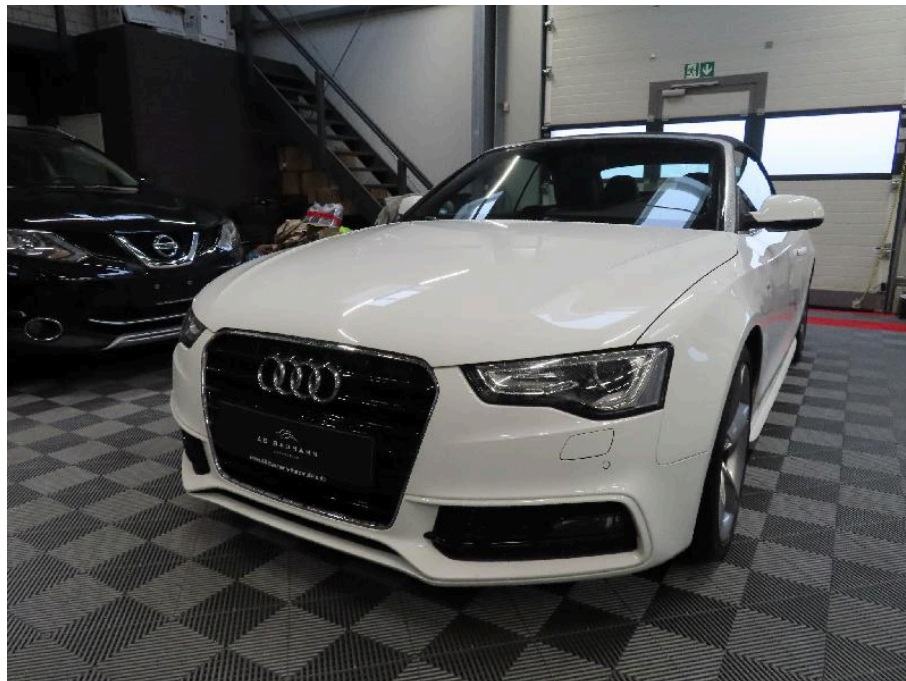

Bankverbindung:

Bank: Kreissparkasse Köln
IBAN: DE67370502991162141754
BIC: COKSDE33XXX

Geschäftsführer: Yavar Azadmanesh
Steuernummer: 203/5007/2205

Zusammenfassung des Gebrachtwagenchecks:

Funktionsprüfung der Komfortelektronik:

- Fensterheber
- Beleuchtung
- Klimaanlage
- Navigation
- etc.

Es wurden keine Mängel festgestellt.

Letzter Service bei: 55287 Km am 21.04.2023

Bremsanlage:

Bremsbelag vorne: **Neu**

Bremsscheibe vorne: **Neu**

Bremsbelag hinten: **Neu**

Bremsscheibe: hinten: **I.O**

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Fahrzeugart	Pkw
Aufbauart	Cabriolet
Fabrikat	Audi
Typ / Untertyp	A5 Cabriolet (8F7)(03.2009->) / 1.8 TFSI (130kW)
KBA-Nummer	0588/BEA
Fahrzeug-Ident-Nummer	02896
	identifiziert anhand Kopie Zulassungsbescheinigung 1
Erste / Letzte Zulassung	01.09.2016 / 16.12.2020
Hubraum / Leistung	1.798 cm ³ / 130 kW
Motor	Motor 1,8 Ltr. - 130 kW 16V TFSI
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 6
Getriebe / Anzahl der Gänge	Manuell / 6
Türen / Sitze	2 / 4
Leer- / zul. Gesamtgewicht	1.695 / 2.120 kg
Länge / Breite / Höhe	4.626 / 1.854 / 1.383 mm
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 1
Antriebsart	Frontantrieb
Anzahl Vorbesitzer	2
Laufleistung abgelesen	64.243 km
Farbe	Ibisweiß Schwarz
Lackart	uni (2-Schicht)
Lackzustand	durchschnittlich
Allgemeinzustand	durchschnittlich
Verkehrssicherheit	verkehrssicher
Karosseriezustand	gut
Zustand des Fahrwerkes	dem Alter und der Laufleistung entsprechend
Zustand des Innenraumes	durchschnittlich
Besichtigungszustand	verkehrssicher, fahrbereit, Testlauf durchgeführt, Testfahrt durchgeführt
Besichtigungsbedingungen	allgemein ausreichend, unter Verwendung einer Hebebühne / Hubmittel

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Minerva	255/35 R19 96Y F205 XL
2	Minerva	255/35 R19 96Y F205 XL
Reifenzustand		gut

Profiltiefe in mm

links	rechts
6	5,4
4,4	4,9

Serienausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel asphärisch, rechts, Außenspiegel Wagenfarbe, Außentemperaturanzeige, Einstieghilfe Easy-Entry, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Getriebe 6-Gang, Getränkehalter in Mittelkonsole, Glanz-Paket, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 2-türig, Klimaautomatik, Kombiinstrument mit Funkuhr, Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung, Make-up-Spiegel beleuchtet, Modellpflege, Monochrom-Display (6,5 Zoll), Nebelscheinwerfer integriert, Reifen-Reparaturkit, Reifenkontroll-Anzeige, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm

Euro 6, Scheibenwaschdüsen heizbar, Seitenairbag vorn, Servolenkung, Sitze vorn höhenverstellbar, Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht, Verdeckbetätigung vollautomatisch, Wegfahrsperr (elektronisch), Wärmeschutzverglasung grün getönt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Ausstattungs-Paket: S line Selection, Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Infotainment-Paket, Kopfraumheizung, Licht- und Regensensor, Licht-Paket, Mittelarmlehne vorn, Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sprint mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen, Sitzheizung vorn, Sound-System DSP / Audi Sound-System

Auftragserteilung

Der Auftrag zur Erstellung einer Bewertung wurde am 05.02.2024 15:00 erteilt.

Besichtigung

Zum Zeitpunkt der Besichtigung war das Fahrzeug verkehrssicher, fahrbereit, Testlauf durchgeführt, Testfahrt durchgeführt.

Das Fahrzeug ist uneingeschränkt fahr- und einsatzbereit.

Protokoll zur Lackschichtmessung:

Motorhaube	117-123	µm
Kotflügel, vorn rechts	124-144	µm
Tür, vorn rechts	126-134	µm
Tür, hinten rechts	-	µm
Seitenwand, hinten rechts	128-167	µm
Heckklappe	124-167	µm
Seitenwand, hinten links	99-135	µm
Tür, hinten links	-	µm
Tür, vorn links	117-125	µm
Kotflügel, vorn links	111-129	µm
Dach	-	µm

Alle Werte kleiner oder gleich 200µm sind Werksseitige Lackierungen.

Laufleistungstypische Gebrauchsspuren wie minimale Kratzer und Dellen vorhanden.

- Stoßstange vorne aus kosmetischen Gründen Lackiert.
- Felge h.l und h.r Bordsteinschäden.

Schlusswort

Diese Bewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Kerpen, 09.02.2024

Der Sachverständige
Yavar Azadmanesh



Diese Bewertung umfasst 13 Seiten inkl. 14 Fotos.



Bild: 1 Gesamtansicht vorn links



Bild: 2 Gesamtansicht vorn rechts

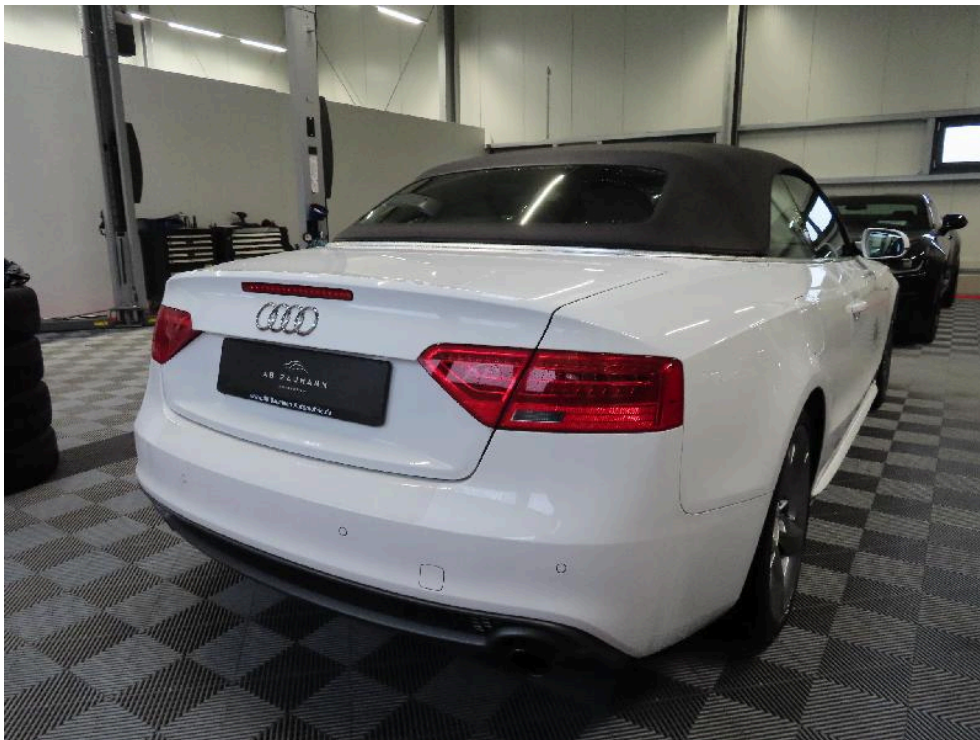


Bild: 3 Gesamtansicht hinten rechts



Bild: 4 Gesamtansicht hinten links



Bild: 5 Innenraum, vorn links

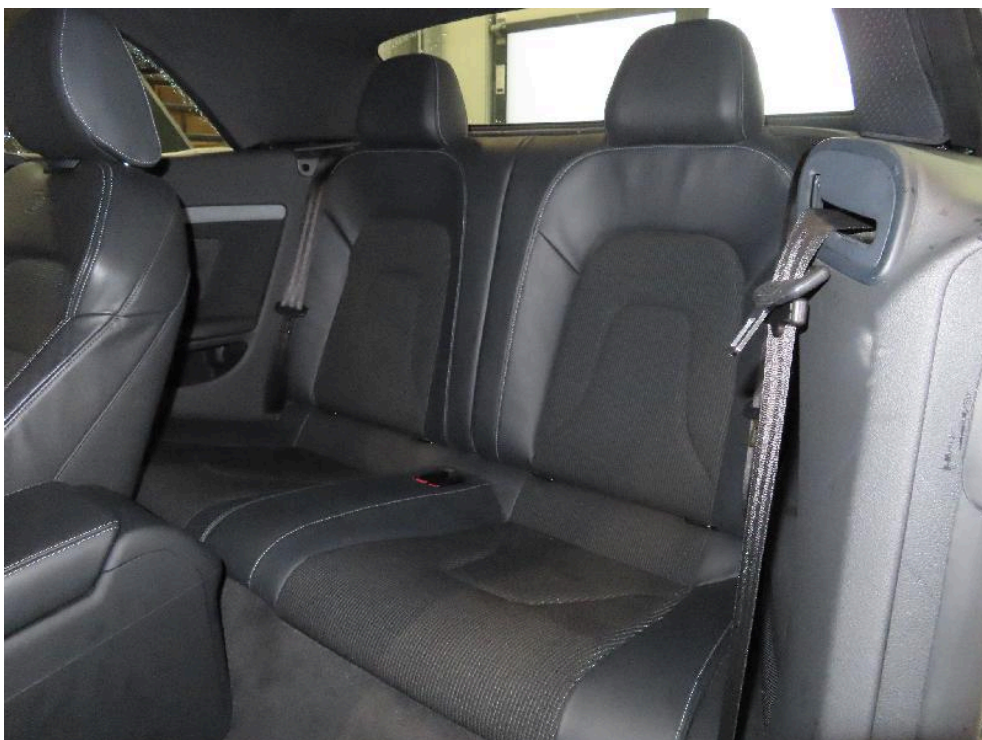


Bild: 6 Innenraum, hinten links



Bild: 7 Motorraum

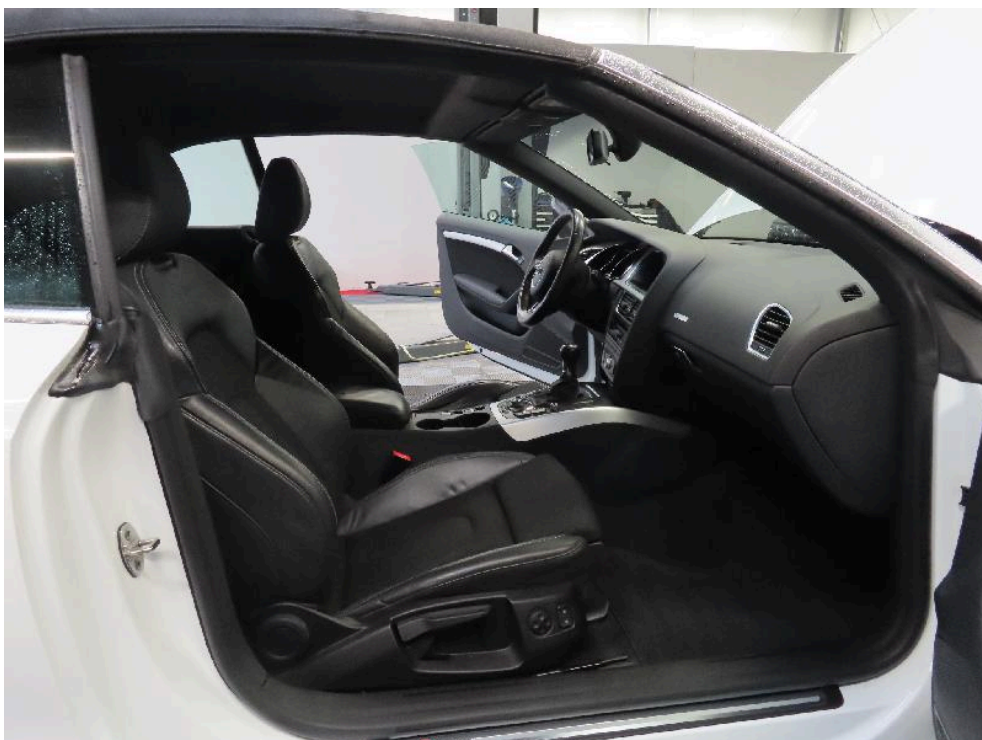


Bild: 8 Innenraum, vorn rechts



Bild: 9 Innenraum, hinten rechts



Bild: 10 Kofferraum



Bild: 11 Reifen / Felge vorn links



Bild: 12 Reifen / Felge vorn rechts



Bild: 13 Reifen / Felge hinten rechts



Bild: 14 Reifen / Felge hinten links