



SBA Kfz - Sachverständiger

Kerpener Straße 149
50170 Kerpen

Tel: 02273/99 19 723
Mail: Info@sba-kerpen.de
Web: www.sba-kerpen.de

SBA Kfz - Sachverständiger, Kerpener Straße 149, 50170 Kerpen

Firma

AB Baumann Automobile GmbH

Röntgenstraße 119

50169 Türrich

Kerpen, den 16.02.2024

Gebrauchtwagencheck

2402YA049

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

Betrifft

Auftrag vom / durch
Besichtigungsdatum

Besichtigungsort

Besichtigt durch
Anwesend

Gebrauchtwagencheck

13.02.2024 15:00 Uhr / Auftraggeber

15.02.2024 10:30 Uhr

AB Baumann Automobile GmbH

Röntgenstraße 119, 50169 Türrich

Yavar Azadmanesh

Auftraggeber



Bankverbindung:

Bank: Kreissparkasse Köln
IBAN: DE67370502991162141754
BIC: COKSDE33XXX

Geschäftsführer: Yavar Azadmanesh

Steuernummer: 203/5007/2205

USt-IdNr: DE 348991608

Zusammenfassung des Gebrauchtwagenchecks:**Funktionsprüfung der Komfortelektronik:**

- Fensterheber
- Beleuchtung
- Klimaanlage
- Navigation
- etc.

Es wurden keine Mängel festgestellt.

Letzter Service bei: 21386 Km am 04.05.2023

Bremsanlage:

Bremsbelag vorne: **80-90%**

Bremsscheibe vorne: **I.O.**

Bremsbelag hinten: **80-90%**

Bremsscheibe hinten: **I.O**

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Fahrzeugart	Pkw
Aufbauart	Van
Fabrikat	Ford
Typ / Untertyp	S-MAX / Hybrid Titanium
KBA-Nummer	8566/BVI
Fahrzeug-Ident-Nummer	73606
	identifiziert anhand Kopie Zulassungsbescheinigung 1
Erste / Letzte Zulassung	28.04.2021 / 28.04.2021
Hubraum / Leistung	2.488 cm ³ / 110 kW
Motor	Hybrid 140 kW (Motor 2,5 Ltr. - 110 kW)
Abgascode	Euro 6d
Getriebe / Anzahl der Gänge	Automatik / V
Türen / Sitze	5 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.902 / 2.350 / 448 kg
Länge / Breite / Höhe	4.796 / 1.916 / 1.655 mm
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 1
Antriebsart	Frontantrieb
Anzahl Vorbesitzer	1
Laufleistung abgelesen	26.671 km
Farbe	Panther-Blau Metallic
Lackzustand	durchschnittlich
Allgemeinzustand	durchschnittlich
Verkehrssicherheit	verkehrssicher
Karosseriezustand	durchschnittlich
Zustand des Fahrwerkes	dem Alter und der Laufleistung entsprechend
Zustand des Innenraumes	durchschnittlich
Besichtigungszustand	repariert, verkehrssicher, fahrbereit, Testlauf durchgeführt, Testfahrt durchgeführt
Besichtigungsbedingungen	allgemein ausreichend, unter Verwendung einer Hebebühne / Hubmittel

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung	Profiltiefe in mm	
			links	rechts
1	Continental	235/55 R17 103H EcoContact 5 XL	5,2	5
2	Continental	235/55 R17 103H EcoContact 5 XL	5,5	6,1
Reifenzustand		gut		

Serienausstattung

2.Sitzreihe mit 3 Einzelsitzen (FoldFlatSystem), Ambiente-Beleuchtung vorn (LED), Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Auspuffblende (Chrom), Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel Wagenfarbe, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bodenleuchte im Außenspiegel, Bordcomputer, Dachreling (Aluminium), Doppelendrohr Auspuffanlage, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektromotor 98 kW (Hybridantrieb), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor, Family-Paket, Farbdisplay (4,2 Zoll), Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung, Fensterrahmen mit Chromblenden

(Chromblendensatz), Frontscheibe Verbundglas, Fußmatten Premium, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe Automatik - PowerShift ECVT, Heckleuchten LED, Intelligent Protection System (IPS), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, KeyFree-System, Kindersicherung elektrisch, Klimaautomatik 2-Zonen, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Leseleuchten im Fond, LM-Felgen, Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß, Modellpflege, Motor 2,5 Ltr. - 110 kW Hybrid, My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar), Nebelscheinwerfer LED, Parkbremse elektrisch, Parkpilotsystem vorn und hinten, Power KeyFree-Startfunktion, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung, Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor, Servolenkung elektrisch, Sitze vorn verstellbar (4-fach), Sportsitze vorn, Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn, Winter-Paket, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Anhängerkupplung Vorbereitung, Business-Paket 3, Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar, Metallic-Lackierung, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)

Auftragserteilung

Der Auftrag zur Erstellung einer Bewertung wurde am 13.02.2024 15:00 erteilt.

Besichtigung

Zum Zeitpunkt der Besichtigung war das Fahrzeug repariert, verkehrssicher, fahrbereit, Testlauf durchgeführt, Testfahrt durchgeführt.

Das Fahrzeug ist uneingeschränkt fahr- und einsatzbereit.

Protokoll zur Lackschichtmessung:

Motorhaube	101-140	µm
Kotflügel, vorn rechts	81-100	µm
Tür, vorn rechts	89-130	µm
Tür, hinten rechts	84-99	µm
Seitenwand, hinten rechts	92-128	µm
Heckklappe	99-106	µm
Seitenwand, hinten links	89-145	µm
Tür, hinten links	88-137	µm
Tür, vorn links	91-111	µm
Kotflügel, vorn links	88-120	µm
Dach	127-135	µm

Alle Werte kleiner oder gleich 200µm sind Werksseitige Lackierungen.

Laufleistungstypische Gebrauchsspuren wie minimale Kratzer und Dellen vorhanden.

- Heckklappe unterhalb aus kosmetischen Gründen lackiert.
- Kratzer Einstieg v.l. h.l. und h.r.

Schlusswort

Diese Bewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Kerpen, 16.02.2024

Der Sachverständige
Yavar Azadmanesh



Diese Bewertung umfasst 15 Seiten inkl. 18 Fotos.



Bild: 1 Gesamtansicht vorn links

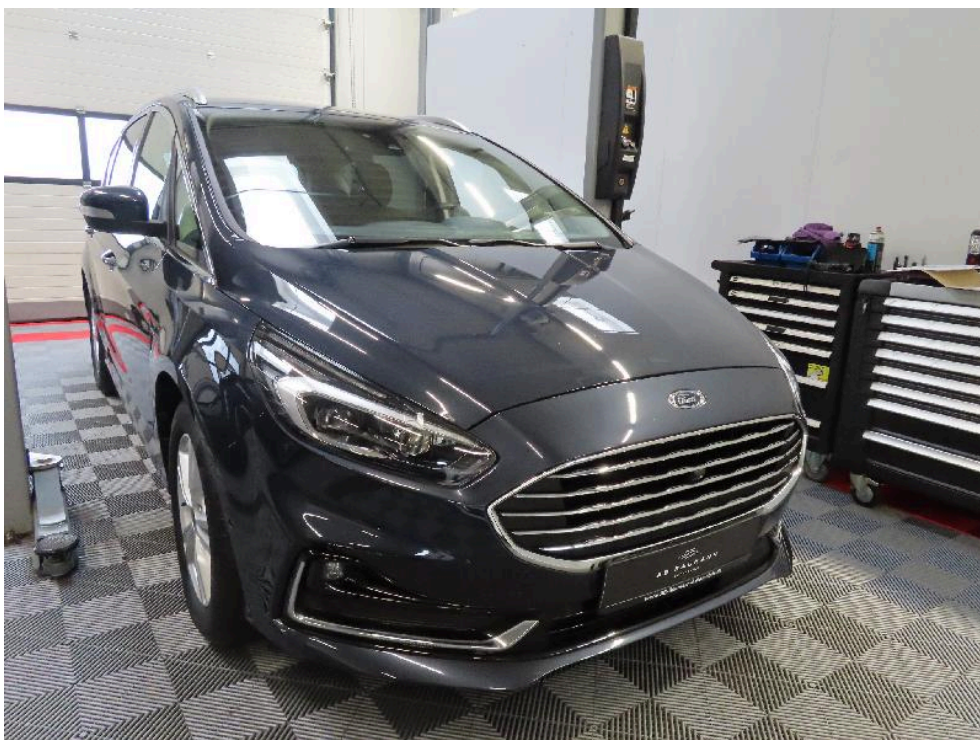


Bild: 2 Gesamtansicht vorn rechts



Bild: 3 Gesamtansicht hinten rechts



Bild: 4 Gesamtansicht hinten links

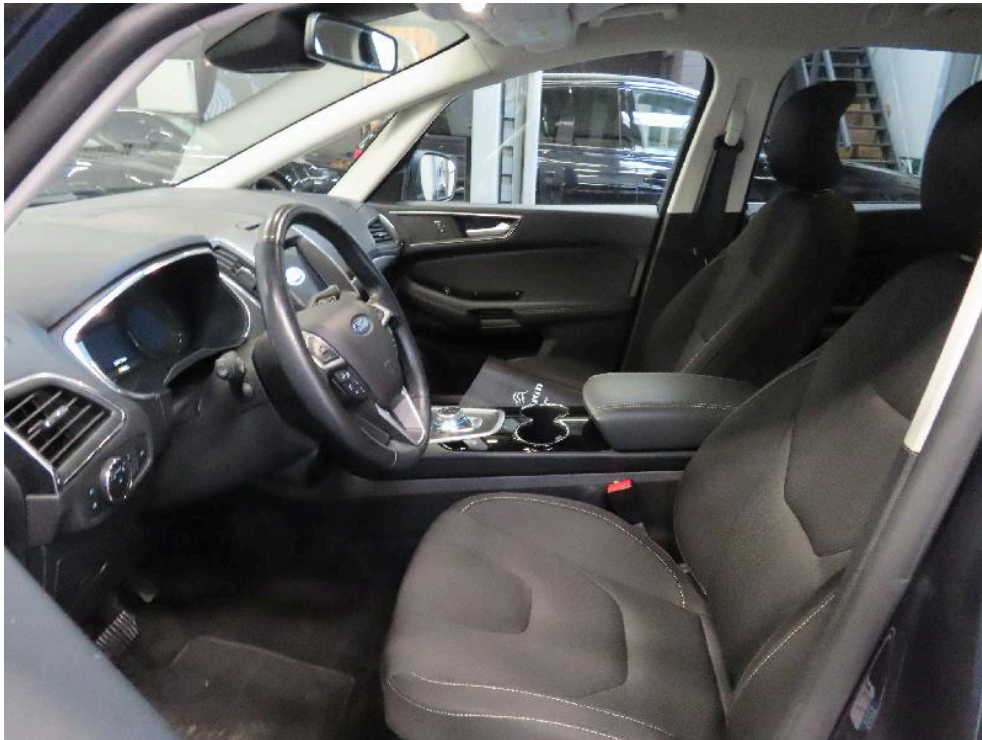


Bild: 5 Innenraum, vorn links

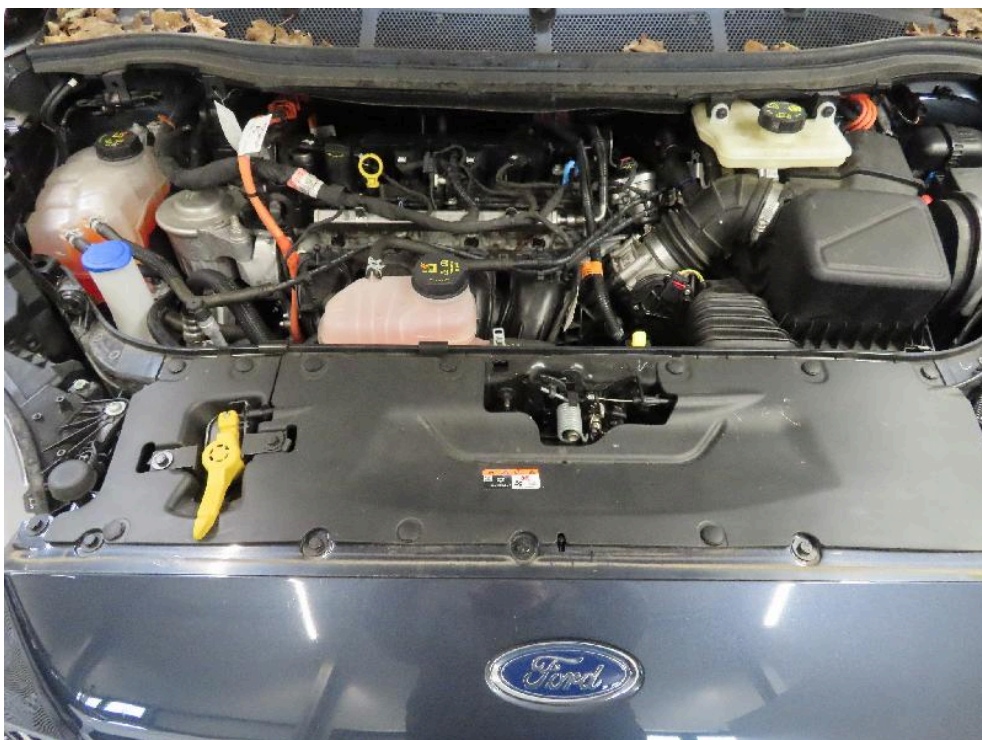


Bild: 6 Motorraum



Bild: 7 Innenraum, vorn rechts

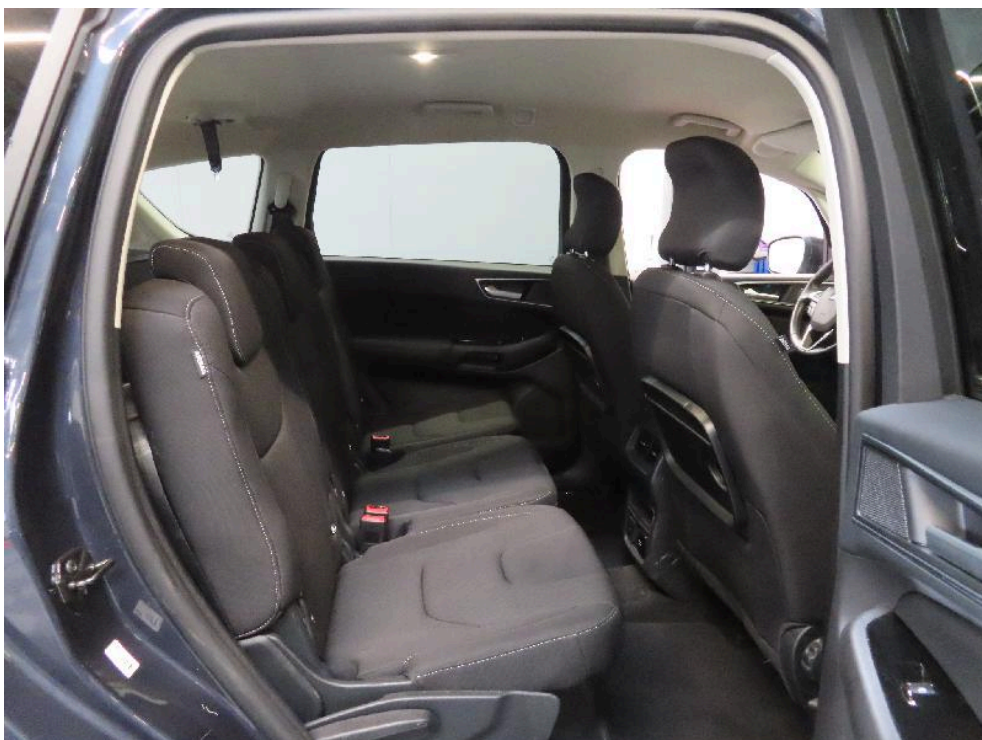


Bild: 8 Innenraum, hinten rechts



Bild: 9 Kofferraum

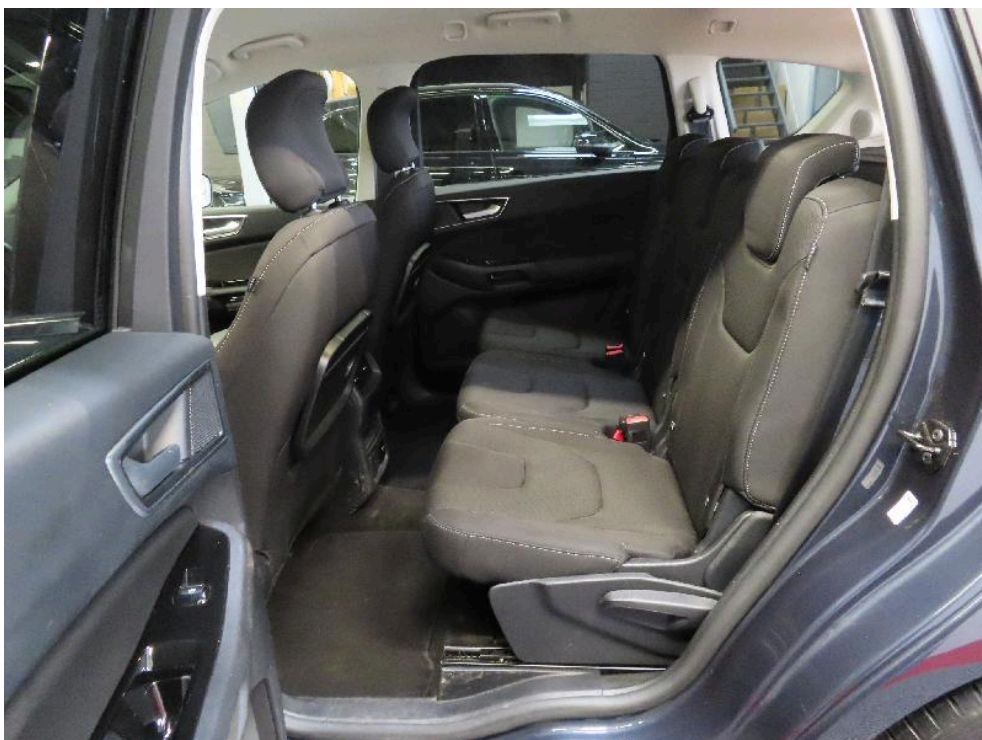


Bild: 10 Innenraum, hinten links



Bild: 11 Reifen / Felge vorn links



Bild: 12 Reifen / Felge vorn rechts



Bild: 13 Reifen / Felge hinten rechts



Bild: 14 Reifen / Felge hinten links



Bild: 15 Kratzer Einstieg hinten links



Bild: 16 Kratzer Einstieg hinten rechts



Bild: 17 Kratzer Einstieg vorn links



Bild: 18 Kratzer Heckklappe vor der Lackierung.