



SBA
Kfz - Sachverständiger
Kerpener Straße 149
50170 Kerpen

Tel: 02273/99 19 723
Mail: Info@sba-kerpen.de
Web: www.sba-kerpen.de

SBA Kfz - Sachverständiger, Kerpener Straße 149, 50170 Kerpen

Firma

AB Baumann Automobile GmbH

Röntgenstraße 119

50169 Türrich

Kerpen, den 26.04.2024

Gebrauchtwagencheck

2404YA132

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

Betrifft

Auftrag vom / durch

Besichtigungsdatum

Besichtigungsort

Besichtigt durch

Anwesend

Gebrauchtwagencheck

24.04.2024 18:00 Uhr / Auftraggeber

25.04.2024 12:00 Uhr

AB Baumann Automobile GmbH

Röntgenstraße 119, 50169 Türrich

Yavar Azadmanesh

Auftraggeber



Bankverbindung:

Bank: Kreissparkasse Köln
IBAN: DE67370502991162141754
BIC: COKSDE33XXX

Geschäftsführer: Yavar Azadmanesh

Steuernummer: 203/5007/2205

USt-IdNr: DE 348991608

Zusammenfassung des Gebrachtwagenchecks:

Funktionsprüfung der Komfortelektronik:

- Fensterheber
- Beleuchtung
- Klimaanlage
- Navigation
- etc.

Es wurden keine Mängel festgestellt.

Letzter Service bei: 58522 Km am 17.04.2023

Bremsanlage:

Bremsbelag vorne: **40-50%**

Bremsscheibe vorne: **I.O.**

Bremsbelag hinten: **60-70%**

Bremsscheibe: hinten: **I.O**

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Fahrzeugart	SUV
Aufbauart	Sport-Utility-Vehicle
Fabrikat	Audi
Typ / Untertyp	Q3 (8UG)(11.2014->) / sport
KBA-Nummer	0588/AYE
Fahrzeug-Ident-Nummer	04284
	identifiziert anhand Kopie Zulassungsbescheinigung 1
Erste / Letzte Zulassung	24.04.2015 / 05.07.2022
Hubraum / Leistung	1.395 cm ³ / 110 kW
Motor	Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TFSI ACT
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 6
Getriebe / Anzahl der Gänge	Automatik / 6
Türen / Sitze	5 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.480 / 2.005 / 525 kg
Länge / Breite / Höhe	4.388 / 1.831 / 1.608 mm
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 1
Antriebsart	Frontantrieb
Anzahl Vorbesitzer	2
Laufleistung abgelesen	76.118 km
Farbe	Florettsilber Metallic
Lackart	Metallic (2-Schicht)
Lackzustand	gut
Allgemeinzustand	gut
Verkehrssicherheit	verkehrssicher
Karosseriezustand	gut
Zustand des Fahrwerkes	dem Alter und der Laufleistung entsprechend
Zustand des Innenraumes	gepflegt
Besichtigungszustand	verkehrssicher, fahrbereit, Testlauf durchgeführt, Testfahrt durchgeführt
Besichtigungsbedingungen	allgemein ausreichend, unter Verwendung einer Hebebühne / Hubmittel

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung	Profiltiefe in mm	
			links	rechts
1	Goodyear	235/55 R17 103H Vector 4Seasons G2 XL M+S	6,8	7,1
2	Goodyear	235/55 R17 103H Vector 4Seasons G2 XL M+S	8,2	8
Reifenzustand		gut		

Serienausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Audi Drive Select, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel asphärisch, rechts, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel Wagenfarbe, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bremsanlage mit Rekuperationssystem, Bremsassistent, Dachreling (Aluminium), Dynamik-Fahrwerk, Elektron. Differentialsperre (EDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic, Glanz-Paket, Innenausstattung: Aluminium-Optik, Innenausstattung:

Dekoreinlagen Mikrometallic, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 4-türig, Kopf-Airbag-System (Sideguard), Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung, Radstand 2603 mm, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Scheibenwaschdüsen heizbar, SCR-System (AdBlue-Technologie), Seitenairbag vorn, Servolenkung elektronisch gesteuert, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Energie, Sportsitze vorn, Start/Stop-Anlage, Voll-Lackierung, Wegfahrsperr (elektronisch), Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Ablage- und Gepäckraum-Paket, Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar), Audi music interface, Connectivity-Paket, Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus), Einstiegsleisten (Aluminium) und Ladekantenschutz (Edelstahl), Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Heckleuchten LED, Innenlicht-Paket LED, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen, Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion, LM-Felgen 7x17 (10-Speichen), Metallic-Lackierung, Mittelarmlehne vorn mit Fach, Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio, Raucher-Paket, Reserverad als Notrad, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel), Sitzheizung vorn, Sound-System DSP / Audi Sound-System, Universal-Schnittstelle Bluetooth, Wendeladeboden

Auftragserteilung

Der Auftrag zur Erstellung einer Bewertung wurde am 24.04.2024 18:00 erteilt.

Besichtigung

Zum Zeitpunkt der Besichtigung war das Fahrzeug verkehrssicher, fahrbereit, Testlauf durchgeführt, Testfahrt durchgeführt.

Das Fahrzeug ist uneingeschränkt fahr- und einsatzbereit.

Protokoll zur Lackschichtmessung:

Motorhaube	100-154	µm
Kotflügel, vorn rechts	111-129	µm
Tür, vorn rechts	118-134	µm
Tür, hinten rechts	122-136	µm
Seitenwand, hinten rechts	127-147	µm
Heckklappe	110-141	µm
Seitenwand, hinten links	115-125	µm
Tür, hinten links	122-136	µm
Tür, vorn links	110-124	µm
Kotflügel, vorn links	101-132	µm
Dach	113-133	µm

Alle Werte kleiner oder gleich 200µm sind Werksseitige Lackierungen.

Laufleistungstypische Gebrauchsspuren wie minimale Kratzer und Dellen vorhanden.

- Stoßstange v.l. aus kosmetischen Gründen Beilackiert.
- Kratzer/Schramme Stoßstange v.l. Unterhalb.

Schlusswort

Diese Bewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Kerpen, 26.04.2024

Der Sachverständige
Yavar Azadmanesh



Staatlich geprüfter Kraftfahrzeugtechniker
Anerkannter und verbandsgeprüfter
KFZ-Sachverständiger
Verband freier Kraftfahrzeug Sachverständiger e.V.

Diese Bewertung umfasst 14 Seiten inkl. 15 Fotos.



Bild: 1 Gesamtansicht vorn links

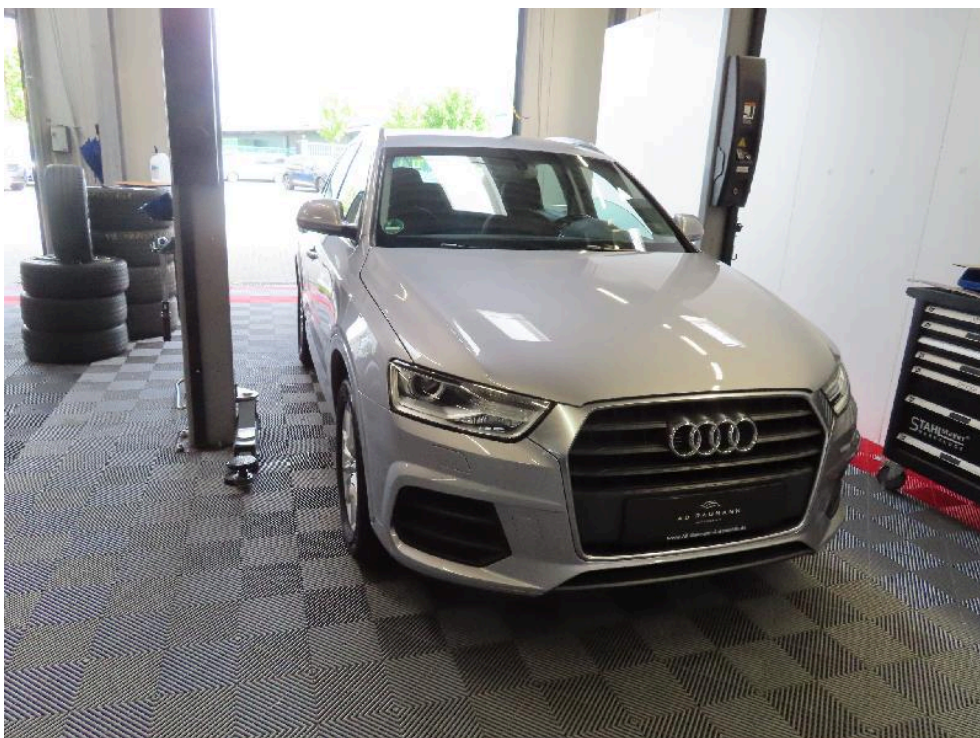


Bild: 2 Gesamtansicht vorn rechts



Bild: 3 Gesamtansicht hinten rechts



Bild: 4 Gesamtansicht hinten links



Bild: 5 Innenraum, vorn links



Bild: 6 Motorraum



Bild: 7 Innenraum, vorn rechts



Bild: 8 Innenraum, hinten rechts

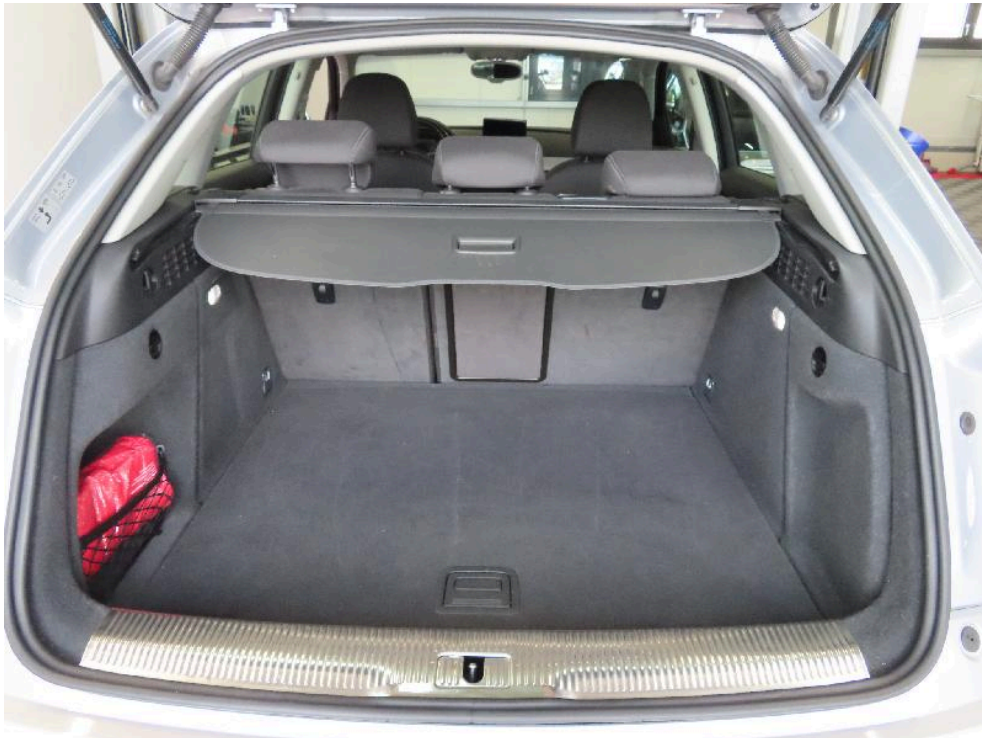


Bild: 9 Kofferraum



Bild: 10 Innenraum, hinten links



Bild: 11 Reifen / Felge vorn links



Bild: 12 Reifen / Felge vorn rechts



Bild: 13 Reifen / Felge hinten rechts



Bild: 14 Reifen / Felge hinten links



Bild: 15 Kratzer Stoßstange v.l. unterhalb