





Gebrauchtwagen-Check



Audi
A5 Sportback (F5F)

VIN **001099** Aktenzeichen **25039**

MotorartDieselLaufleistung109.888 kmLeistung140 kWErstzulassung16.10.2020Hubraum1.968 ccmNächste HU10.2025

Letzter Service **14.11.2023/89.584 km**

Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen 25039

Auftraggeber	Name Straße PLZ Ort Vorsteuerabzug	AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119 50169 Kerpen unbekannt
Besichtigung	Datum Besichtigung bei Ort Anwesende	25.03.2025 - 12:00 Uhr AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119, 50169 Kerpen







Ausstattung

Serienausstattung

/	8 Lautsprecher	
----------	----------------	--

Airbag Beifahrerseite abschaltbar

✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite

Anti-Blockier-System (ABS)

Antriebsart: Frontantrieb

Audi Drive Select

Außenspiegel asphärisch, links

Außenspiegel asphärisch, rechts Außenspiegel Wagenfarbe

✓ Bremsscheiben hinten (300 mm x 12 mm)

✓ Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage

/ Frontscheibe Akustikglas

✓ Fußmatten Velours

✓ Generator 100-150 A ✓ Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic

✓ Glanz-Paket

Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel

schwarz matt

Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau

Isofix-Aufnahmen für Kindersitz

Kältemittel R 1234 YF

Karosserie: 4-türig

✓ Klimaautomatik / Kofferraumbelag

Kopf-Airbag-System (Sideguard)

✓ Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung

Longlife-Service

Modellpflege

Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V TDI

Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus

Nichtraucher-Paket

Parkbremse elektro-mechanisch

Reifen 225/50 R17 ..W Reifen-Reparaturkit

Reifenkontroll-Anzeige

Rücksitzlehne geteilt/klappbar

Rußpartikelfilter

Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP

Scheibenwaschdüsen heizbar

SCR-System (AdBlue-Technologie)

Seitenairbag vorn

Servolenkung elektro-mechanisch

Sitze vorn manuell einstellbar

Standard-Fahrwerk

Start/Stop-Anlage

Stoßfänger Ausführung: Basis

Tagfahrlicht

Vorbereitung Navigationssystem

Vorbereitung Radioempfang digital (DAB)

Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)

Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung

/ Assistenz-Paket Parken

Audi connect (Internetbasierende Dienste)

Audi connect (Notruf- und Assistance-System)

Audi Smartphone Interface

Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit

Abblendautomatik und Bordsteinautomatik

Batterie 75 Ah

Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone

Bremsscheiben vorn (318 mm x 30 mm)

/ Business-Paket

Dachhimmel Stoff, schwarz

Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver

Anzeige (APS Plus)

Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)

Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent

√ Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent

✓ Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay

Frontkamera (Scheibe)

✓ Fußgänger-Schutzsystem

Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)

Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.

✓ Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht

/ Infotainment-Paket

Innenspiegel mit Abblendautomatik

Komfort-Paket Sitze

✓ Komfort-Paket Spiegel

Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung

Kopfstützen variabel verstellbar

Kraftstofftank: 54 Ltr.

Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar

Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus und

LM-Felgen 7,5x17 (15-Speichen, für Winterbereifung)

LM-Felgen 8,5x18 (5-Doppelspeichen, Stern-Design, S-Design)

Luftzusatzheizung elektrisch

Matrix-LED-Scheinwerfer

Metallic-Lackierung

Mild-Hybrid-Technologie

Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V TDI KAT (DETA)

Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch

Navigations-Paket

Panorama-Ausstelldach elektrisch

Radioempfang digital (DAB)

Rückfahrkamera

Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder

Sitzbezug / Polsterung: Mikrofaser Dinamica / Leder Kombination mit

Logo-Prägung in Vordersitzlehnen

Sitzheizung vorn

Sportsitze vorn

Start-Stop-Knopf

USB-Schnittstelle für Fondpassagiere







Zustand

Allgemeinzustand	gut
Karosseriezustand	gut
Innenraumzustand	gut
Lackzustand	gut
Lack	Florettsilber Metallic Metallic (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	3
Scheckheftgepflegt	Ja
Laufleistung abgelesen	109.888 km
Nächste HU	10.2025

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch einen Mitarbeiter der AB Baumann Automobile GmbH vollzogen wurde.








Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	245/40 ZR18 97W
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Nexen
Art	Winter

Reifen hinten rechts

Dimension	245/40 ZR18 97W
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Nexen
Art	Winter

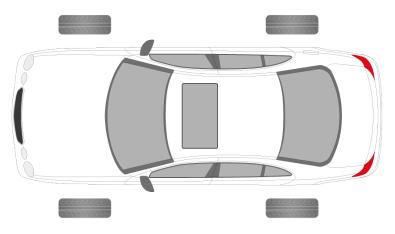

Reifen vorne links

Dimension	245/40 ZR18 97W
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Nexen
Art	Winter

Reifen hinten links

Dimension	245/40 ZR18 97W
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Nexen
Art	Winter

Schadenbeschreibung

Die hier aufgeführten Beschädigungen werden im unteren Teil des Berichtes bebildert!







Lackschichtdicke



Bauteil	Messwerte (μm)
Kotflügel links	104, 111 🗸
Motorhaube	129, 135 🗸
Kotflügel rechts	108, 113 🗸
Fahrertür	105, 136 🗸
Beifahrertür	99, 132 🗸
Fondtür links	120, 142 🗸
Dach	134, 152 🗸
Fondtür rechts	99, 132 🗸
Seitenwand links	187,279 🗥
Seitenwand rechts	111, 124 🗸
Hinten mittig	112, 126 🗸
Legende: △ zu dünn ✓ originale Lackschicht △ zweite Lackschicht △ dünne Spachtelschich	ht ⚠ dicke Spachtelschicht 🚫 nicht messbar







Reparierte Vorschäden

Seitenteil h.l. lackiert - Umfang und Grund unbekannt







Prüfpositionen

In dem Gebrauchtwagencheck werden ausschließlich Beschädigungen aufgenommen, die für die entsprechende Laufleistung und Alter des jeweiligen Fahrzeuges unüblich sind. Übliche Gebrauchsspuren werden nicht explizit aufgenommen.

Position

	Außenbereich
1	Lackierung In Ordnung
2	Scheiben In Ordnung
3	Spiegel In Ordnung
4	Karosserie In Ordnung
5	Stoßfänger In Ordnung
6	Kotflügel/Seitenteile In Ordnung
7	Motorhaube In Ordnung
8	Türen In Ordnung
9	Dach/Schiebedach In Ordnung
	Beleuchtung
10	Vorne In Ordnung
11	Seite In Ordnung
12	Hinten In Ordnung
	Innenraum
13	Allgemein In Ordnung
14	Sitze In Ordnung
15	Verkleidungen In Ordnung







Position

16 Armaturen

In Ordnung

17 Bodenbeläge

In Ordnung

18 Kofferraum

In Ordnung

19 Klimaanlage

In Ordnung

20 Fensterheber

In Ordnung

21 Radio / Navi

In Ordnung

22 Sonstige Funktionen

In Ordnung

Räder

23 **Felgen**

Felgen rundum minimale



24 Reifen

In Ordnung

Motorraum

25 Motor

In Ordnung







#	Position
26	Motorraum/Kapselung In Ordnung
27	Auspuffanlage In Ordnung
28	Kupplung In Ordnung
29	Getriebe/Schaltung In Ordnung
30	Batterie In Ordnung
	Achsen & Lenkung
31	Vorderachse In Ordnung
32	Hinterachse In Ordnung
33	Lenkung In Ordnung
34	Rahmen/Bodengruppe In Ordnung
35	Federn/Stoßdämpfer In Ordnung
	Bremsen
36	Betriebsbremsen VA: Bremsbeläge: ca. 50 % / Bremsscheiben i.O. / HA: Bremsbeläge: ca. 70 % / Bremsscheiben i.O.
37	Feststellbremse In Ordnung
38	Bremsleitungen In Ordnung
	Sonstiges
39	Hauptuntersuchung (HU) In Ordnung
40	Fahrzeugunterlagen In Ordnung
41	Alle Schlüssel vorhanden 2 Schlüssel vorhanden









































