





Gebrauchtwagen-Check





Mercedes-Benz C -Klasse T-Modell (BM 206)

25057

59.175 km

21.03.2023

03.2026

VIN F103368 Aktenzeichen

Motorart Diesel Laufleistung

Leistung 147 kW Erstzulassung

Hubraum 1.993 ccm Nächste HU

Letzter Service **04.09.2024/44.351 km**

Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen 25057

Auftraggeber	Name Straße PLZ Ort Vorsteuerabzug	AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119 50169 Kerpen unbekannt
Besichtigung	Datum Besichtigung bei Ort Anwesende	26.03.2025 - 10:00 Uhr AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119, 50169 Kerpen







Ausstattung

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- ✓ Dachreling schwarz
- Elektromotor 15 kW (Hybridantrieb)
- ✓ Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select
- (Fahrmodusschalter)
- ✓ Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- ✓ Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- ✓ Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- ✓ Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- ✓ Getriebe Automatik (9-Stufen)
- ✓ Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- ✓ Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Innenraumlicht-Paket
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Go Startanlage

Sonderausstattung

- ✓ Abgasanlage mit DPF Generation 2.0
- Aktive Motorhaube
- ✓ Ambiente-Beleuchtung
- ✓ AMG-Line Interieur
- ✓ Änderungsjahr mit Code 053 (12/2)
- ✓ Änderungsjahr mit Code 803
- ✓ Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- Armaturentafel Oberteil in Nappaoptik
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- ✓ Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Ausstattungs-Paket: Business
- ✓ Bordspannung 48 Volt Technologie
 - Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-
- Bremssystem)
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- ✓ Diesel Abgasreinigung Bluetec SCR Generation 4
- ✓ Digitales Instrumenten-Display
- ✓ Edelstahlpedale Sportdesign
- Fahrassistenz-Paket
- ✓ Fahrassistenz-System: aktiver Lenk-Assistent
- √ Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Ausweich-Lenk-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive ✓ Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- ✓ Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- / Frontscheibe und Verbundsicherheitsglas (VSG) mit Akustikfolie
- ✓ Hinterachse: leichte Hinterachslaststufe
- ✓ Induktionsladeschale für Smartphone
- Infotainment-Paket Advanced
- Innenausstattung: Zierteile Metall Struktur
- Innenhimmel schwarz
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz

- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- LM-Felgen 7x17 (Vielspeichen)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Mild-Hybrid 162 kW (Motor 2,0 Ltr. 147 kW CDI)
- Mittelkonsole schwarz hochglänzend
- Mittenairbag vorn
- Motor 2,0 Ltr. 147 kW CDI Mild-Hybrid (1993 ccm)
- Motorhaube mit Powerdome
- Reifen 205/55 R17 ..W
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED High Performance
- Servolenkung
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- WSS Kategorie: Hybrid
- Kältemittel R 1234 YF
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Komfort-Paket Advanced
- Kraftstofftank: 66 Ltr. (größerer Inhalt, Volumen 1)
- Kühlerjalousie, regelbar (Airpanel)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht)
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Licht-Paket
- Metallic-Lackierung
- Motor Leistungsvariante Basis
- Multifunktionskamera Mono (EURO-NCAP)
- Multimediasystem MBUX (Connect 20 MID)
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Night-Paket
- Park-Paket
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Rückfahrkamera
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
 - Seitenscheiben vorn Akustikglas
 - Sensoren hinten für Spurhalteassistent
- Sensoren vorn für Kreuzungs-Assistent
- Service-System: MBUX Navigation Premium
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Sitzheizung vorn
- Smartphone integriert
- Spiegel-Paket
- Sport-Fahrwerk
- Steuer-AV PTC Zuheizer 48-Volt-Bordnetz
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Vorrüstung Digitales Radio
- Zentral-Display (OLED)







Zustand

Allgemeinzustand	sehr gut
Karosseriezustand	sehr gut
Innenraumzustand	sehr gut
Lackzustand	gut
Lack	MOJAVESILBER - METALLICLACK Metallic (kratzfesterer Klarlack)
Anzahl Vorbesitzer	2
Scheckheftgepflegt	Ja
Laufleistung abgelesen	59.175 km
Nächste HU	03.2026

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch einen Mitarbeiter der AB Baumann Automobile GmbH vollzogen wurde.








Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	225/45 R 18
Profiltiefe	4,5 mm
Hersteller	Michelin
Art	Ganzjahr

Reifen hinten rechts

Dimension	225/45 R 18
Profiltiefe	5,5 mm
Hersteller	Michelin
Art	Ganzjahr

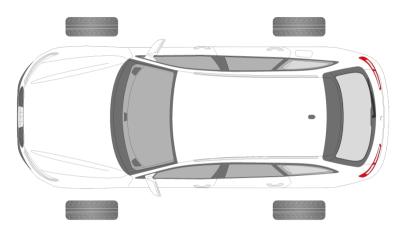

Reifen vorne links

Dimension	225/45 R 18
Profiltiefe	4,5 mm
Hersteller	Michelin
Art	Ganzjahr

Reifen hinten links

Dimension	225/45 R 18
Profiltiefe	5,5 mm
Hersteller	Michelin
Art	Ganzjahr

Schadenbeschreibung

Die hier aufgeführten Beschädigungen werden im unteren Teil des Berichtes bebildert!







Lackschichtdicke



Bauteil	Messwerte (μm)
Kotflügel links	90, 120 🗸
Motorhaube	92, 121 🗸
Kotflügel rechts	88, 127 🗸
Fahrertür	120, 137 🗸
Beifahrertür	111, 137 🗸
Fondtür links	117, 139 🗸
Dach	108, 132 🗸
Fondtür rechts	119, 130 🗸
Seitenwand links	111, 136 🗸
Seitenwand rechts	115, 133 🗸
Hinten mittig	101, 120 🗸
Legende: △ zu dünn ✓ originale Lackschicht △ zweite Lackschicht △ dünne Spachtelschich	nt △ dicke Spachtelschicht ◇ nicht messbar







Reparierte Vorschäden

Es sind keine Nachlackierungen / Unfallschäden festgestellt worden (Augenscheinlich / Lackschichtenmessung)







Prüfpositionen

In dem Gebrauchtwagencheck werden ausschließlich Beschädigungen aufgenommen, die für die entsprechende Laufleistung und Alter des jeweiligen Fahrzeuges unüblich sind. Übliche Gebrauchsspuren werden nicht explizit aufgenommen.

Position

	Außenbereich
1	Lackierung In Ordnung
2	Scheiben In Ordnung
3	Spiegel In Ordnung
4	Karosserie In Ordnung
5	Stoßfänger In Ordnung
6	Kotflügel/Seitenteile In Ordnung
7	Motorhaube In Ordnung
8	Türen In Ordnung
9	Dach/Schiebedach In Ordnung
	Beleuchtung
10	Vorne In Ordnung
11	Seite In Ordnung
12	Hinten In Ordnung
	Innenraum
13	Allgemein In Ordnung
14	Sitze In Ordnung
15	Verkleidungen In Ordnung







#	Position
16	Armaturen In Ordnung
17	Bodenbeläge In Ordnung
18	Kofferraum In Ordnung
19	Klimaanlage In Ordnung
20	Fensterheber In Ordnung
21	Radio / Navi In Ordnung
22	Sonstige Funktionen In Ordnung
	Räder
23	Felgen In Ordnung
24	Reifen
	In Ordnung
	In Ordnung Motorraum
25	Motorraum
25	Motorraum Motor
26	Motorraum Motor In Ordnung Motorraum/Kapselung
26	Motor In Ordnung Motorraum/Kapselung In Ordnung Auspuffanlage
26 27 28	Motor In Ordnung Motorraum/Kapselung In Ordnung Auspuffanlage In Ordnung Kupplung
26 27 28 29	Motor In Ordnung Motorraum/Kapselung In Ordnung Auspuffanlage In Ordnung Kupplung In Ordnung Getriebe/Schaltung
26 27 28 29	Motor In Ordnung Motorraum/Kapselung In Ordnung Auspuffanlage In Ordnung Kupplung In Ordnung Getriebe/Schaltung In Ordnung
26 27 28 29	Motor In Ordnung Motorraum/Kapselung In Ordnung Auspuffanlage In Ordnung Kupplung In Ordnung Getriebe/Schaltung In Ordnung Batterie In Ordnung







#	Position

33 **Lenkung**

In Ordnung

34 Rahmen/Bodengruppe

In Ordnung

35 Federn/Stoßdämpfer

In Ordnung

Bremsen

36 Betriebsbremsen

VA: Bremsbeläge: NEU / Bremsscheiben i.O. / HA: Bremsbeläge: ca. 55 % / Bremsscheiben i.O.

37 Feststellbremse

In Ordnung

38 Bremsleitungen

In Ordnung

Sonstiges

39 Hauptuntersuchung (HU)

In Ordnung

40 Fahrzeugunterlagen

In Ordnung

41 Alle Schlüssel vorhanden

NUR 1 Schlüssel vorhanden











































