

Gebrauchtwagen-Check



Nissan
Juke (F16)

VIN **1172342**
Motorart **Benzin**
Leistung **84 kW**
Hubraum **999 ccm**
Letzter Service **26.04.2024/19.557 km**

Aktenzeichen **25063**
Laufleistung **27.810 km**
Erstzulassung **13.05.2022**
Nächste HU **05.2025**

Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen
25063

Auftraggeber	Name Straße PLZ Ort Vorsteuerabzug	AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119 50169 Kerpen unbekannt
Besichtigung	Datum Besichtigung bei Ort Anwesende	01.04.2025 - 11:00 Uhr AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119, 50169 Kerpen

Ausstattung

Serienausstattung

- ✓ 2-Farben-Lackierung
- ✓ 6 Lautsprecher
- ✓ Abdeckkappen Außenspiegel Schwarz
- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Antriebsart: Frontantrieb
- ✓ Außenspiegel elektr. anklappbar
- ✓ Außenspiegel elektr. verstellbar
- ✓ Außenspiegel heizbar
- ✓ Außentemperaturanzeige
- ✓ Ausstattungs-Paket: Nissan Connect
- ✓ AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- ✓ Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- ✓ Bluetooth-Schnittstelle
- ✓ Dachantenne im Haifischflossen-Design
- ✓ Dachhimmel schwarz
- ✓ Dachspoiler
- ✓ Design-Paket Exterieur (Spicy Lemon)
- ✓ Einparkhilfe vorn und hinten
- ✓ Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- ✓ Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- ✓ Fahrassistenz-System: Aktive Fahrkomfortregelung (Fahrwerksdämpfung)
- ✓ Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, mit korrigierendem Bremseingriff
- ✓ Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Kurvenbremskontrolle (Aktive Spurkontrolle)
- ✓ Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem ERA GLONASS mit automatischem Notruf
- ✓ Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- ✓ Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- ✓ Fahrmodusschalter
- ✓ Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- ✓ Frontscheibe heizbar
- ✓ Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- ✓ Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- ✓ Innenspiegel mit Abblendautomatik
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- ✓ Karosserie: 5-türig
- ✓ Klimaautomatik
- ✓ Kopf-Airbag-System
- ✓ Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- ✓ Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- ✓ Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- ✓ Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- ✓ Leseleuchte vorn
- ✓ LM-Felgen
- ✓ Mittelarmlehne vorn
- ✓ Motor 1,0 Ltr. - 84 kW 12V KAT
- ✓ Nebelscheinwerfer LED
- ✓ Parkbremse elektrisch
- ✓ Produktionsstätte: Großbritannien - Bitte Fahrgestellnummer / VIN überprüfen (Details siehe Bauzeit-Liste) !
- ✓ Radioempfang digital (DAB+)
- ✓ Radstand 2636 mm
- ✓ Reifen 225/45 R19 ..W
- ✓ Reifen-Reparaturset
- ✓ Reifendruck-Kontrollsystem
- ✓ Rückfahrkamera
- ✓ Rücksitz geteilt/klappbar
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- ✓ Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- ✓ Scheibenwischer mit Regensensor
- ✓ Scheinwerfer LED
- ✓ Schließ-/Startsystem intelligent key
- ✓ Service-System: Nissan Connect Services
- ✓ Sitz vorn links höhenverstellbar
- ✓ Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
- ✓ Sitzheizung vorn
- ✓ Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- ✓ Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- ✓ Sprachbediensystem Spracherkennung
- ✓ Start/Stop-Anlage
- ✓ Steckdose (12V-Anschluß)
- ✓ Steuer-AV Ausstattungs-Niveau N-Connecta
- ✓ Türgriffe außen Wagenfarbe
- ✓ Türgriffe innen verchromt
- ✓ USB-Schnittstelle
- ✓ Verglasung hinten abgedunkelt

Sonderausstattung

- ✓ Ausstattungs-Paket: Nissan Connect Navigationssystem
- ✓ Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT

Zustand

Allgemeinzustand	gut
Karosseriezustand	gut
Innenraumzustand	gut
Lackzustand	gut
Lack	CERAMIC GREY P/BLACK M Metallic (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	1
Scheckheftgepflegt	Ja
Laufleistung abgelesen	27.810 km
Nächste HU	05.2025

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch einen Mitarbeiter der AB Baumann Automobile GmbH vollzogen wurde.


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	225/45 R 19 96 W
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Goodyear
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	225/45 R 19 96 W
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Goodyear
Art	Sommer

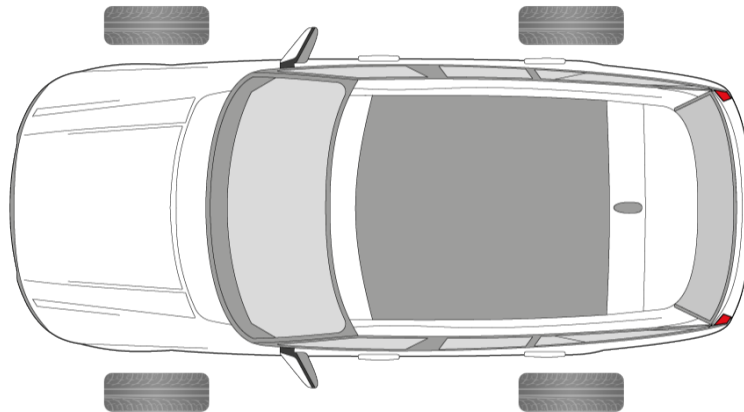

Reifen vorne links

Dimension	225/45 R 19 96 W
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Goodyear
Art	Sommer


Reifen hinten links

Dimension	225/45 R 19 96 W
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Goodyear
Art	Sommer

Schadenbeschreibung

Die hier aufgeführten Beschädigungen werden im unteren Teil des Berichtes bebildert!

Lackschichtdicke

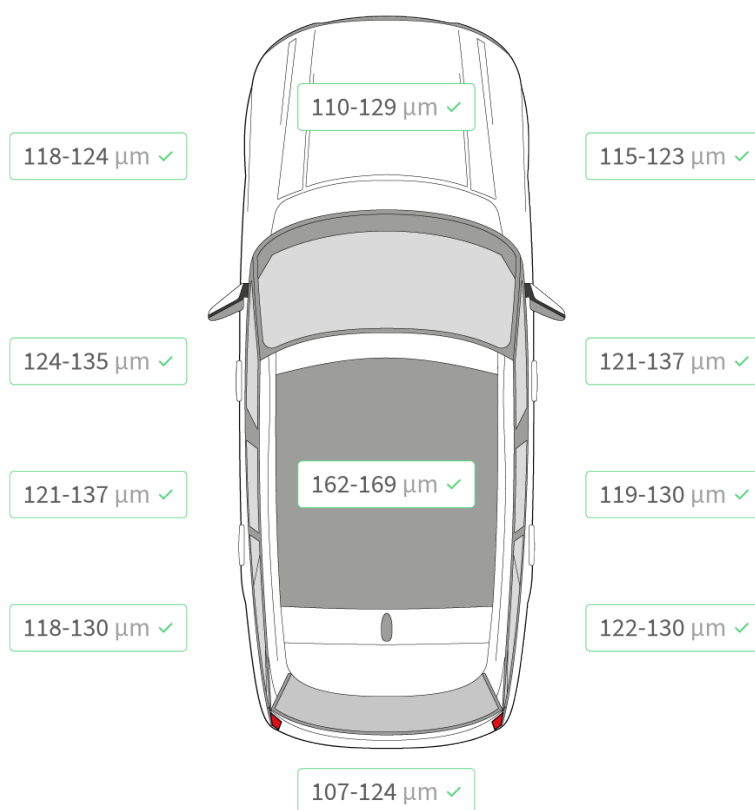

Bauteil	Messwerte (µm)
Kotflügel links	118, 124 ✓
Motorhaube	110, 129 ✓
Kotflügel rechts	115, 123 ✓
Fahrertür	124, 135 ✓
Beifahrertür	121, 137 ✓
Fondtür links	121, 137 ✓
Dach	162, 169 ✓
Fondtür rechts	119, 130 ✓
Seitenwand links	118, 130 ✓
Seitenwand rechts	122, 130 ✓
Hinten mittig	107, 124 ✓

Legende: ▲ zu dünn ✓ originale Lackschicht ▲ zweite Lackschicht ▲ dünne Spachtelschicht ▲ dicke Spachtelschicht ⛔ nicht messbar

Reparierte Vorschäden

Es sind keine Nachlackierungen / Unfallschäden festgestellt worden (Augenscheinlich / Lackschichtenmessung)

Prüfpositionen

In dem Gebrauchtwagencheck werden ausschließlich Beschädigungen aufgenommen, die für die entsprechende Laufleistung und Alter des jeweiligen Fahrzeuges unüblich sind. Übliche Gebrauchsspuren werden nicht explizit aufgenommen.

Position

Außenbereich	
1	Lackierung In Ordnung
2	Scheiben In Ordnung
3	Spiegel In Ordnung
4	Karosserie In Ordnung
5	Stoßfänger In Ordnung
6	Kotflügel/Seitenteile In Ordnung
7	Motorhaube In Ordnung
8	Türen In Ordnung
9	Dach/Schiebedach In Ordnung
Beleuchtung	
10	Vorne In Ordnung
11	Seite In Ordnung
12	Hinten In Ordnung
Innenraum	
13	Allgemein In Ordnung
14	Sitze In Ordnung
15	Verkleidungen In Ordnung

Position

16 **Armaturen**
In Ordnung

17 **Bodenbeläge**
In Ordnung

18 **Kofferraum**
In Ordnung

19 **Klimaanlage**
In Ordnung

20 **Fensterheber**
In Ordnung

21 **Radio / Navi**
In Ordnung

22 **Sonstige Funktionen**
In Ordnung

Räder

23 **Felgen**
In Ordnung

24 **Reifen**
In Ordnung

Motorraum

25 **Motor**
In Ordnung

26 **Motorraum/Kapselung**
In Ordnung

27 **Auspuffanlage**
In Ordnung

28 **Kupplung**
In Ordnung

29 **Getriebe/Schaltung**
In Ordnung

30 **Batterie**
In Ordnung

Achsen & Lenkung

31 **Vorderachse**
In Ordnung

32 **Hinterachse**
In Ordnung

Position

33 **Lenkung**
In Ordnung

34 **Rahmen/Bodengruppe**
In Ordnung

35 **Federn/Stoßdämpfer**
In Ordnung

Bremsen

36 **Betriebsbremsen**
VA: Bremsbeläge: ca. 80 % / Bremsscheiben i.O. / HA: Bremsbeläge: ca. 70 % / Bremsscheiben i.O.

37 **Feststellbremse**
In Ordnung

38 **Bremsleitungen**
In Ordnung

Sonstiges

39 **Hauptuntersuchung (HU)**
In Ordnung

40 **Fahrzeugunterlagen**
In Ordnung

41 **Alle Schlüssel vorhanden**
2 Schlüssel vorhanden

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14

