

Gebrauchtwagen-Check



Hyundai
i20 (BC3)

VIN	209051	Aktenzeichen	25064
Motorart	Benzin	Laufleistung	33.135 km
Leistung	88 kW	Erstzulassung	10.10.2022
Hubraum	998 ccm	Nächste HU	11.2025
Letzter Service	01.12.2023/22.745 km		

Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen
25064

Auftraggeber	Name Straße PLZ Ort Vorsteuerabzug	AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119 50169 Kerpen unbekannt
Besichtigung	Datum Besichtigung bei Ort Anwesende	02.04.2025 - 10:00 Uhr AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119, 50169 Kerpen

Ausstattung

Serienausstattung

- ✓ 3. Bremsleuchte
- ✓ 6 Lautsprecher
- ✓ Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- ✓ Airbag Beifahrerseite
- ✓ Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- ✓ Airbag Fahrerseite
- ✓ Aktives Bremslicht (ESS)
- ✓ Alarmanlage
- ✓ Ambiente-Beleuchtung
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Audiosystem: Radio RDS
- ✓ Außenspiegel elektr. anklappbar
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- ✓ Außenspiegel lackiert
- ✓ Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- ✓ Bordcomputer
- ✓ Bremsassistent
- ✓ Dachspoiler
- ✓ Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
- ✓ Einparkhilfe hinten
- ✓ Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- ✓ Elektr. Bremskraftverteilung
- ✓ Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- ✓ Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- ✓ Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT)
- ✓ Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)
- ✓ Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- ✓ Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)
- ✓ Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- ✓ Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- ✓ Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA)
- ✓ Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- ✓ Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- ✓ Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- ✓ Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- ✓ Fensterheber elektrisch hinten
- ✓ Fensterheber elektrisch vorn
- ✓ Freisprecheinrichtung Bluetooth
- ✓ Funktions-Paket
- ✓ Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- ✓ Gepäck-/Laderaumleuchte
- ✓ Gepäckraumabdeckung / Rollo
- ✓ Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- ✓ Getränkehalter vorn
- ✓ Gurtstraffer
- ✓ Heckscheibe heizbar
- ✓ Hochtöner
- ✓ Induktionsladeschale für Smartphone
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- ✓ Karosserie: 5-türig
- ✓ Klimaanlage
- ✓ Kopf-Airbag-System
- ✓ Kopfstützen hinten verstellbar
- ✓ Kühlergrill schwarz (glanzlackiert)
- ✓ Lenkrad (4-Speichen)
- ✓ Lenkrad (Leder)
- ✓ Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- ✓ Lenkrad heizbar
- ✓ Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- ✓ Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- ✓ Leseleuchte
- ✓ LM-Felgen
- ✓ Mild-Hybrid 88 kW (Motor 1,0 Ltr. - 88 kW T-GDI)
- ✓ Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- ✓ Motorhaubenisolierung
- ✓ Otto-Partikelfilter (OPF)
- ✓ Radioempfang digital (DAB+)
- ✓ Reifen 195/55 R16 ..V
- ✓ Reifen-Reparaturkit
- ✓ Reifendruck-Kontrollsystem
- ✓ Rückfahrkamera
- ✓ Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- ✓ Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- ✓ Seitenairbag vorn
- ✓ Servolenkung
- ✓ Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- ✓ Sitz vorn links höhenverstellbar
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- ✓ Sitzheizung vorn
- ✓ Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- ✓ Start/Stop-Anlage
- ✓ Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- ✓ Tagfahrlicht LED
- ✓ Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- ✓ Türgriffe außen Wagenfarbe
- ✓ Türgriffe innen lackiert
- ✓ USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- ✓ USB-Anschluss hinten
- ✓ USB-Anschluss Mittelkonsole
- ✓ Verglasung getönt
- ✓ Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Wegfahrsperre (elektronisch)
- ✓ Wireless SmartLink (Apple CarPlay)
- ✓ Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- ✓ Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- ✓ Metallic-Lackierung
- ✓ Motor 1,0 Ltr. - 88 kW T-GDI Mild-Hybrid

Zustand

Allgemeinzustand	gut
Karosseriezustand	gut
Innenraumzustand	gut
Lackzustand	gut
Lack	Sleek Silver / MET Mica (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	2
Scheckheftgepflegt	Ja
Laufleistung abgelesen	33.135 km
Nächste HU	11.2025

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch einen Mitarbeiter der AB Baumann Automobile GmbH vollzogen wurde.


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	195/55 R 16
Profiltiefe	8 mm
Hersteller	Radar
Art	Ganzjahr
Bemerkung	Neue Reifen

Reifen hinten rechts

Dimension	195/55 R 16
Profiltiefe	6,5 mm
Hersteller	Double Coin
Art	Ganzjahr

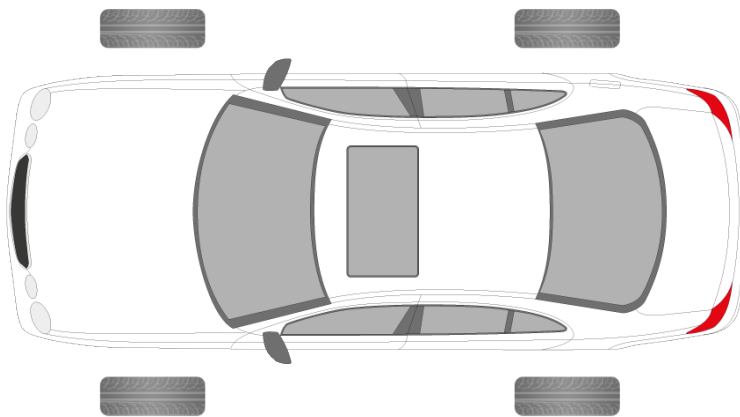

Reifen vorne links

Dimension	195/55 R 16
Profiltiefe	8 mm
Hersteller	Radar
Art	Ganzjahr
Bemerkung	Neue Reifen


Reifen hinten links

Dimension	195/55 R 16
Profiltiefe	6,5 mm
Hersteller	Double Coin
Art	Ganzjahr

Schadenbeschreibung

Die hier aufgeführten Beschädigungen werden im unteren Teil des Berichtes bebildert!

Lackschichtdicke

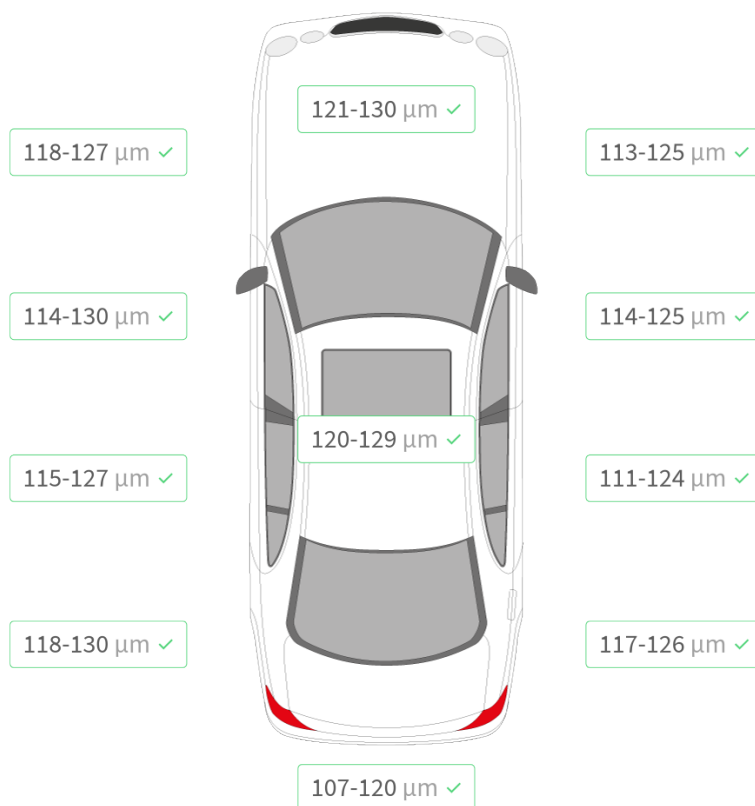

Bauteil	Messwerte (µm)
Kotflügel links	118, 127 ✓
Motorhaube	121, 130 ✓
Kotflügel rechts	113, 125 ✓
Fahrertür	114, 130 ✓
Beifahrertür	114, 125 ✓
Fondtür links	115, 127 ✓
Dach	120, 129 ✓
Fondtür rechts	111, 124 ✓
Seitenwand links	118, 130 ✓
Seitenwand rechts	117, 126 ✓
Hinten mittig	107, 120 ✓

Legende: ▲ zu dünn ✓ originale Lackschicht ▲ zweite Lackschicht ▲ dünne Spachtelschicht ▲ dicke Spachtelschicht ⊘ nicht messbar

Reparierte Vorschäden

Es sind keine Nachlackierungen / Unfallschäden festgestellt worden (Augenscheinlich /
Lackschichtenmessung)

Prüfpositionen

In dem Gebrauchtwagencheck werden ausschließlich Beschädigungen aufgenommen, die für die entsprechende Laufleistung und Alter des jeweiligen Fahrzeuges unüblich sind. Übliche Gebrauchsspuren werden nicht explizit aufgenommen.

Position

Außenbereich	
1	Lackierung In Ordnung
2	Scheiben In Ordnung
3	Spiegel In Ordnung
4	Karosserie In Ordnung
5	Stoßfänger In Ordnung
6	Kotflügel/Seitenteile In Ordnung
7	Motorhaube In Ordnung
8	Türen In Ordnung
9	Dach/Schiebedach In Ordnung
Beleuchtung	
10	Vorne In Ordnung
11	Seite In Ordnung
12	Hinten In Ordnung
Innenraum	
13	Allgemein In Ordnung
14	Sitze In Ordnung
15	Verkleidungen In Ordnung

Position

16 **Armaturen**
In Ordnung

17 **Bodenbeläge**
In Ordnung

18 **Kofferraum**
In Ordnung

19 **Klimaanlage**
In Ordnung

20 **Fensterheber**
In Ordnung

21 **Radio / Navi**
In Ordnung

22 **Sonstige Funktionen**
In Ordnung

Räder

23 **Felgen**
Felge v.r. minimal verschrammt



24 **Reifen**
In Ordnung

Motorraum

25 **Motor**
In Ordnung

26 **Motorraum/Kapselung**

Position

In Ordnung

27 Auspuffanlage

In Ordnung

28 Kupplung

In Ordnung

29 Getriebe/Schaltung

In Ordnung

30 Batterie

In Ordnung

Achsen & Lenkung

31 Vorderachse

In Ordnung

32 Hinterachse

In Ordnung

33 Lenkung

In Ordnung

34 Rahmen/Bodengruppe

In Ordnung

35 Federn/Stoßdämpfer

In Ordnung

Bremsen

36 Betriebsbremsen

VA: Bremsbeläge: ca. 70 % / Bremsscheiben i.O. / HA: Bremsbeläge: ca. 60 % / Bremsscheiben i.O.

37 Feststellbremse

In Ordnung

38 Bremsleitungen

In Ordnung

Sonstiges

39 Hauptuntersuchung (HU)

In Ordnung

40 Fahrzeugunterlagen

In Ordnung

41 Alle Schlüssel vorhanden

2 Schlüssel vorhanden

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8

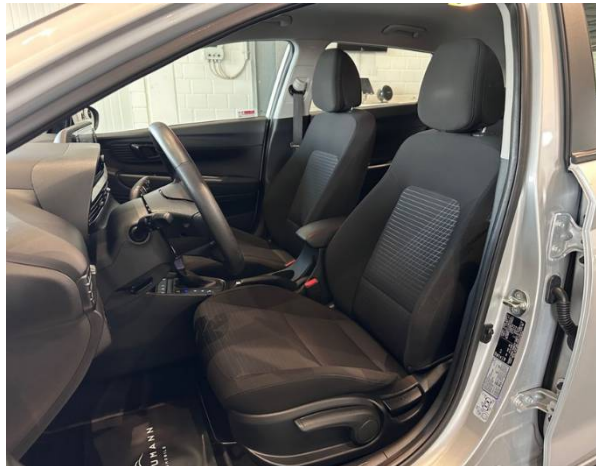


Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13

