

Gebrauchtwagen-Check



GMC

GMC
Yukon

VIN	282216	Aktenzeichen	25077
Motorart	Diesel	Laufleistung	56.017 km
Leistung	207 kW	Erstzulassung	29.10.2021
Hubraum	2.991 ccm	Nächste HU	10.2026
Letzter Service	01.10.2024/49.456 km		

Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen
25077

Auftraggeber	Name Straße PLZ Ort Vorsteuerabzug	AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119 50169 Kerpen unbekannt
Besichtigung	Datum Besichtigung bei Ort Anwesende	19.05.2025 - 11:00 Uhr AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119, 50169 Kerpen

Zustand

Allgemeinzustand	gut
Karosseriezustand	gut
Innenraumzustand	gut
Lackzustand	gut
Lack	schwarz Uni (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	1
Scheckheftgepflegt	Ja
Laufleistung abgelesen	56.017 km
Nächste HU	10.2026

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch einen Mitarbeiter der AB Baumann Automobile GmbH vollzogen wurde.


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	275/50 R 22 111 H
Profiltiefe	4,5 mm
Hersteller	Bridgestone
Art	Ganzjahr

Reifen hinten rechts

Dimension	275/50 R 22 111 H
Profiltiefe	4,5 mm
Hersteller	Bridgestone
Art	Ganzjahr

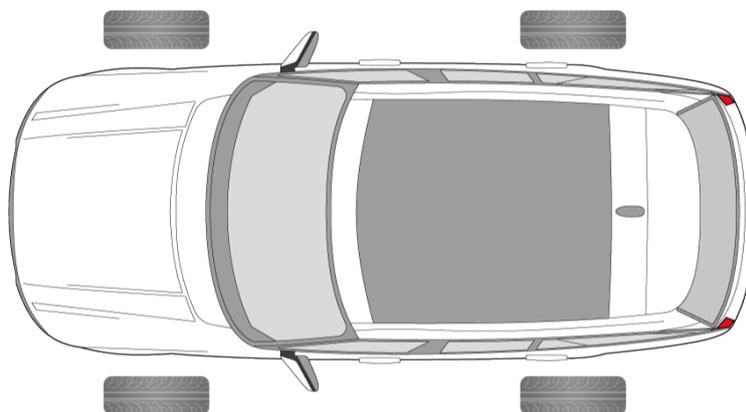

Reifen vorne links

Dimension	275/50 R 22 111 H
Profiltiefe	4,5 mm
Hersteller	Bridgestone
Art	Ganzjahr

Reifen hinten links

Dimension	275/50 R 22 111 H
Profiltiefe	4,5 mm
Hersteller	Bridgestone
Art	Ganzjahr

Schadenbeschreibung

Die hier aufgeführten Beschädigungen werden im unteren Teil des Berichtes bebildert!

Lackschichtdicke




Bauteil	Messwerte (µm)
Kotflügel links	140, 147 ✓
Motorhaube	126, 141 ✓
Kotflügel rechts	130, 146 ✓
Fahrertür	130, 137 ✓
Beifahrertür	127, 139 ✓
Fondtür links	119, 130 ✓
Dach	120, 130 ✓
Fondtür rechts	130, 138 ✓
Seitenwand links	227, 338 ⚠
Seitenwand rechts	130, 140 ✓
Hinten mittig	130, 137 ✓

Legende: ⚠ zu dünn ✓ originale Lackschicht ⚠ zweite Lackschicht ⚠ dünne Spachtelschicht ⚠ dicke Spachtelschicht ⚠ nicht messbar

Reparierte Vorschäden

Seitenteil h.l. auf Grund eines Kratzer nachlackiert

Anstoß-/Schadenbereich

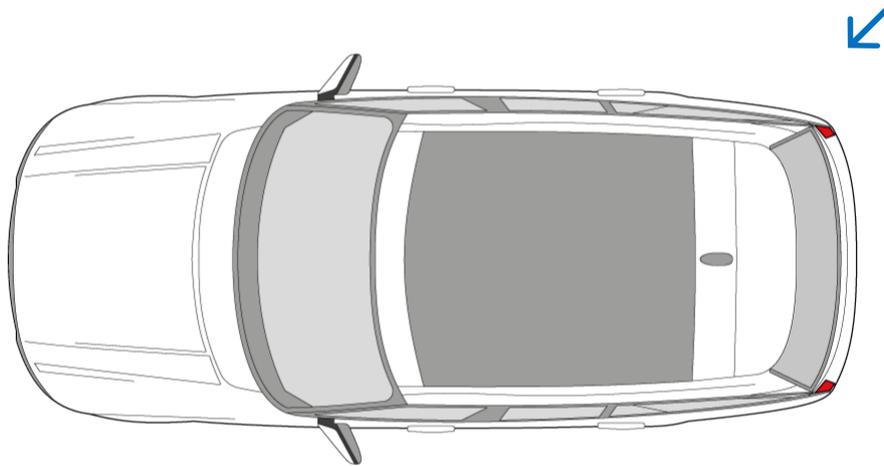

Hinten rechts
minimal verkratzt

Prüfpositionen

In dem Gebrauchtwagencheck werden ausschließlich Beschädigungen aufgenommen, die für die entsprechende Laufleistung und Alter des jeweiligen Fahrzeuges unüblich sind. Übliche Gebrauchsspuren werden nicht explizit aufgenommen.

Position

Außenbereich

1 Lackierung

In Ordnung

2 Scheiben

In Ordnung

3 Spiegel

In Ordnung

4 Karosserie

In Ordnung

5 Stoßfänger

Stoßstange h.r. minimal verkratzt



6 Kotflügel/Seitenteile

In Ordnung

7 Motorhaube

In Ordnung

8 Türen

In Ordnung

9 Dach/Schiebedach

In Ordnung

Position

Beleuchtung

10 **Vorne**
In Ordnung

11 **Seite**
In Ordnung

12 **Hinten**
In Ordnung

Innenraum

13 **Allgemein**
In Ordnung

14 **Sitze**
In Ordnung

15 **Verkleidungen**
In Ordnung

16 **Armaturen**
In Ordnung

17 **Bodenbeläge**
In Ordnung

18 **Kofferraum**
In Ordnung

19 **Klimaanlage**
In Ordnung

20 **Fensterheber**
In Ordnung

21 **Radio / Navi**
In Ordnung

22 **Sonstige Funktionen**
In Ordnung

Räder

23 **Felgen**
Felge v.l. leicht verschramm

Position



24 **Reifen**
In Ordnung

Motorraum

25 **Motor**
In Ordnung

26 **Motorraum/Kapselung**
In Ordnung

27 **Auspuffanlage**
In Ordnung

28 **Kupplung**
In Ordnung

29 **Getriebe/Schaltung**
In Ordnung

30 **Batterie**
In Ordnung

Achsen & Lenkung

31 **Vorderachse**
In Ordnung

32 **Hinterachse**
In Ordnung

33 **Lenkung**
In Ordnung

34 **Rahmen/Bodengruppe**
In Ordnung

35 **Federn/Stoßdämpfer**
In Ordnung

Bremsen

36 **Betriebsbremsen**
VA: Bremsbeläge: ca. 50 % / Bremsscheiben i.O. / HA: Bremsbeläge: ca. 40 % / Bremsscheiben i.O.

Position

37 **Feststellbremse**
In Ordnung

38 **Bremsleitungen**
In Ordnung

Sonstiges

39 **Hauptuntersuchung (HU)**
In Ordnung

40 **Fahrzeugunterlagen**
In Ordnung

41 **Alle Schlüssel vorhanden**
2 Schlüssel vorhanden

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16

