

Gebrauchtwagen-Check



Nissan
Qashqai (J11E)

VIN	2180951	Aktenzeichen	25093
Motorart	Benzin	Laufleistung	77.706 km
Leistung	85 kW	Erstzulassung	31.01.2018
Hubraum	1.197 ccm	Nächste HU	02.2027
Letzter Service	08.03.2024/59.184 km		

Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen
25093

Auftraggeber	Name Straße PLZ Ort Vorsteuerabzug	AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119 50169 Kerpen unbekannt
Besichtigung	Datum Besichtigung bei Ort Anwesende	13.06.2025 - 11:00 Uhr AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119, 50169 Kerpen

Ausstattung

Serienausstattung

- ✓ 3. Bremsleuchte
- ✓ 6 Lautsprecher
- ✓ Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- ✓ Ambiente-Beleuchtung
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Antriebsart: Frontantrieb
- ✓ Audio Navigationssystem Nissan Connect mit Touchscreen-Farbdisplay
- ✓ Audiobedienung am Lenkrad
- ✓ Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- ✓ Außenspiegel elektr. anklappbar
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- ✓ Außenspiegel Wagenfarbe
- ✓ Außentemperaturanzeige
- ✓ Auto-Hold-Funktion
- ✓ Automatische Fahrlichtschaltung
- ✓ AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- ✓ Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- ✓ Bluetooth-Schnittstelle
- ✓ Bordcomputer
- ✓ Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- ✓ Coming-Home-Lichtfunktion (Friendly Lightning)
- ✓ Design-Paket II
- ✓ Einparkhilfe hinten
- ✓ Einparkhilfe vorn
- ✓ Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- ✓ Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- ✓ Fahrassistenz-Paket Visia
- ✓ Fahrassistenz-System: Aktive Fahrkomfortregelung (Fahrwerksdämpfung)
- ✓ Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- ✓ Fahrassistenz-System: Geschwindigkeits-Warnanlage akustisch (Speed-Limiter)
- ✓ Fahrassistenz-System: Kurvenbremskontrolle (Aktive Spurkontrolle)
- ✓ Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- ✓ Fahrer-Informationssystem (FIS) mit Farbdisplay
- ✓ Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- ✓ Fernentriegelung Tankklappe
- ✓ Freisprechanlage Bluetooth
- ✓ Frontscheibe Verbundglas
- ✓ Gepäckraumabdeckung / Rollo
- ✓ Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- ✓ Getränkehalter hinten
- ✓ Getränkehalter in Mittelkonsole
- ✓ Getriebe 6-Gang
- ✓ Gurtstraffer
- ✓ Handschuhfach beleuchtet
- ✓ Heckscheibe heizbar
- ✓ Innenraumfilter: Pollenfilter
- ✓ Innenspiegel mit Ablendautomatik
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- ✓ Kamerasystem Around View
- ✓ Karosserie: 5-türig
- ✓ Klimaautomatik 2-Zonen
- ✓ Kopf-Airbag-System
- ✓ Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- ✓ Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- ✓ Lenkrad (Leder)
- ✓ Lenkrad mit Multifunktion
- ✓ Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- ✓ Leseleuchte vorn
- ✓ LM-Felgen
- ✓ Mittelarmlehne hinten
- ✓ Mittelarmlehne vorn
- ✓ Modellpflege
- ✓ Motor 1,2 Ltr. - 85 kW 16V KAT
- ✓ Nebelscheinwerfer
- ✓ Nebelschlussleuchte
- ✓ Nissan Collision Repair Time
- ✓ Parkbremse elektrisch
- ✓ Premium-Sitze vorn (Monoform-Design)
- ✓ Radioempfang digital (DAB)
- ✓ Radstand 2646 mm
- ✓ Reifen 215/55 R18 ..H
- ✓ Reifen-Reparaturset
- ✓ Reifendruck-Kontrollsystem
- ✓ Rückfahrkamera
- ✓ Rücksitz geteilt/klappbar
- ✓ Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- ✓ Schaltpunktanzeige
- ✓ Scheibenausglaswerkzeug (Power Cut Tool)
- ✓ Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- ✓ Scheibenwischer mit Regensensor
- ✓ Schließ-/Startsystem intelligent key
- ✓ Servolenkung
- ✓ Sitz vorn links höhenverstellbar
- ✓ Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- ✓ Sitzheizung vorn
- ✓ Sonnenblenden mit Spiegel
- ✓ Start-Stop-Knopf
- ✓ Start/Stop-Anlage
- ✓ Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- ✓ Tagfahrlicht LED
- ✓ Türgriffe außen Wagenfarbe
- ✓ Türgriffe innen verchromt
- ✓ USB-Schnittstelle
- ✓ Verglasung hinten abgedunkelt
- ✓ Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz
- ✓ Wegfahrsperre (elektronisch)
- ✓ Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- ✓ Dachreling silber
- ✓ Design-Paket I
- ✓ Frontscheibe heizbar
- ✓ Metallic-Lackierung
- ✓ Panorama-Glasdach
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6

Zustand

Allgemeinzustand	dem Alter entsprechend
Karosseriezustand	dem Alter entsprechend
Innenraumzustand	gut
Lackzustand	dem Alter entsprechend
Lack	GUN METALLIC (M) Metallic (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	2
Scheckheftgepflegt	Ja
Laufleistung abgelesen	77.706 km
Nächste HU	02.2027

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch einen Mitarbeiter der AB Baumann Automobile GmbH vollzogen wurde.


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	215/55 R 18
Profiltiefe	
Hersteller	
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	215/55 R 18
Profiltiefe	
Hersteller	
Art	Sommer

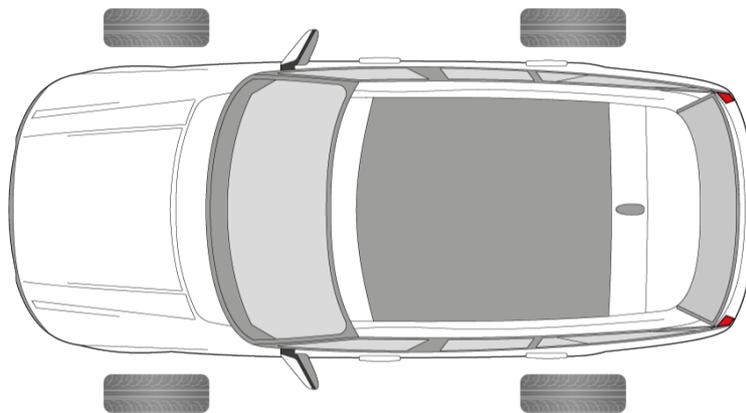

Reifen vorne links

Dimension	215/55 R 18
Profiltiefe	8 mm
Hersteller	Radar
Art	Sommer
Bemerkung	neue Reifen


Reifen hinten links

Dimension	215/55 R 18
Profiltiefe	
Hersteller	
Art	Sommer

Schadenbeschreibung

Die hier aufgeführten Beschädigungen werden im unteren Teil des Berichtes bebildert!

Lackschichtdicke

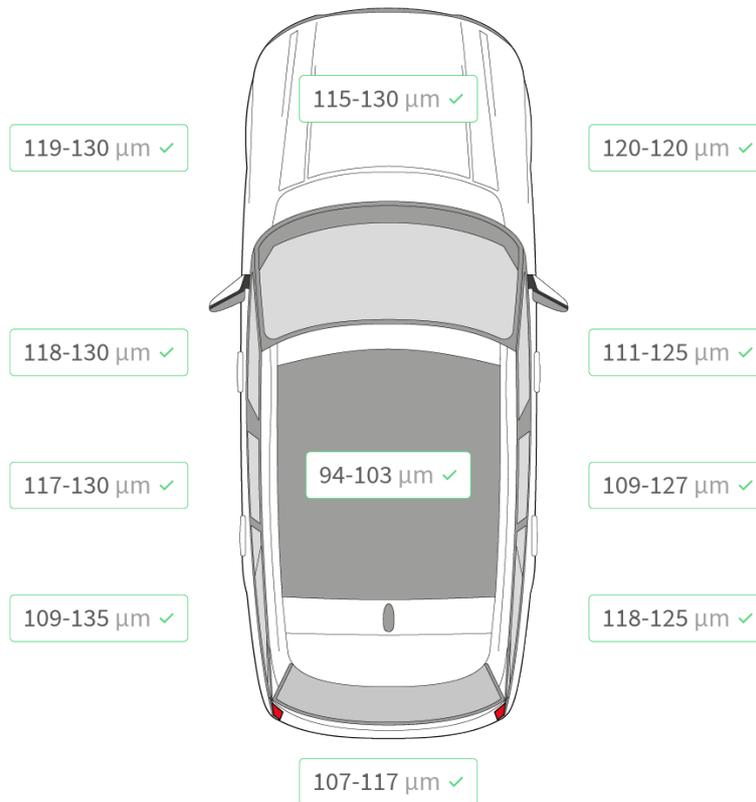


Bauteil	Messwerte (µm)
Kotflügel links	119, 130 ✓
Motorhaube	115, 130 ✓
Kotflügel rechts	120, 120 ✓
Fahrertür	118, 130 ✓
Beifahrertür	111, 125 ✓
Fondtür links	117, 130 ✓
Dach	94, 103 ✓
Fondtür rechts	109, 127 ✓
Seitenwand links	109, 135 ✓
Seitenwand rechts	118, 125 ✓
Hinten mittig	107, 117 ✓

Legende: ▲ zu dünn ✓ originale Lackschicht ▲ zweite Lackschicht ▲ dünne Spachtelschicht ▲ dicke Spachtelschicht ⓧ nicht messbar

Reparierte Vorschäden

Es sind keine Nachlackierungen / Unfallschäden festgestellt worden (Augenscheinlich / Lackschichtenmessung)

Anstoß-/Schadenbereich

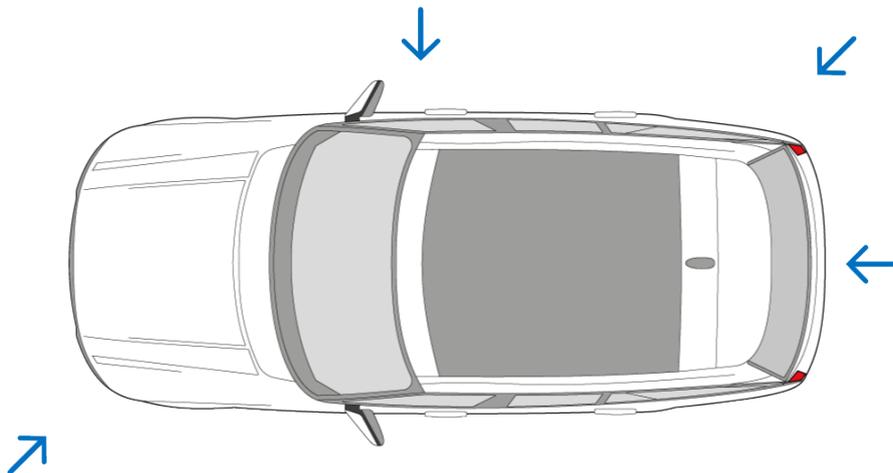

Hinten rechts

Stoßstange h.r.: leicht verkratzt

Hinten mittig

Stoßstange hinten: leichter Kratzer

Vorne links

Stoßstange v.l.: leichte Kratzer

Beifahrertür

2 Dellen

Prüfpositionen

In dem Gebrauchtwagencheck werden ausschließlich Beschädigungen aufgenommen, die für die entsprechende Laufleistung und Alter des jeweiligen Fahrzeuges unüblich sind. Übliche Gebrauchsspuren werden nicht explizit aufgenommen.

Position

Außenbereich

1 Lackierung

In Ordnung

2 Scheiben

In Ordnung

3 Spiegel

In Ordnung

4 Karosserie

In Ordnung

5 Stoßfänger

Stoßstange v.l.: leichte Kratzer / Stoßstange h.r.: leicht verkratzt / Stoßstange hinten: leichter Kratzer



6 Kotflügel/Seitenteile

In Ordnung

7 Motorhaube

In Ordnung

8 Türen

Beifahrertüre: 2 Dellen

Position



9 **Dach/Schiebedach**
In Ordnung

Beleuchtung

10 **Vorne**
In Ordnung

11 **Seite**
In Ordnung

12 **Hinten**
In Ordnung

Innenraum

13 **Allgemein**
In Ordnung

14 **Sitze**
In Ordnung

15 **Verkleidungen**
In Ordnung

16 **Armaturen**
In Ordnung

17 **Bodenbeläge**
In Ordnung

18 **Kofferraum**
In Ordnung

19 **Klimaanlage**
In Ordnung

20 **Fensterheber**
In Ordnung

21 **Radio / Navi**
In Ordnung

22 **Sonstige Funktionen**

Position

In Ordnung

Räder

23 **Felgen**
In Ordnung

24 **Reifen**
4x neue Reifen

Motorraum

25 **Motor**
In Ordnung

26 **Motorraum/Kapselung**
In Ordnung

27 **Auspuffanlage**
In Ordnung

28 **Kupplung**
In Ordnung

29 **Getriebe/Schaltung**
In Ordnung

30 **Batterie**
In Ordnung

Achsen & Lenkung

31 **Vorderachse**
In Ordnung

32 **Hinterachse**
In Ordnung

33 **Lenkung**
In Ordnung

34 **Rahmen/Bodengruppe**
In Ordnung

35 **Federn/Stoßdämpfer**
In Ordnung

Bremsen

36 **Betriebsbremsen**
VA: Bremsbeläge: NEU / Bremsscheiben NEU / HA: Bremsbeläge: NEU Bremsscheiben NEU

37 **Feststellbremse**
In Ordnung

38 **Bremsleitungen**
In Ordnung

Position

Sonstiges

39 **Hauptuntersuchung (HU)**
In Ordnung

40 **Fahrzeugunterlagen**
In Ordnung

41 **Alle Schlüssel vorhanden**
2 Schlüssel vorhanden

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13

