

Gebrauchtwagen-Check



Kia
Sorento (MQ4)

VIN	5009578	Aktenzeichen	26094
Motorart	Elektro & Benzin	Laufleistung	39.658 km
Leistung	132 kW	Erstzulassung	13.10.2020
Hubraum	1.598 ccm	Nächste HU	11/2026
Letzter Service	06.11.2025/35.511 km		

Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen
26094

Auftraggeber	Name Straße PLZ Ort Vorsteuerabzug	AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119 50169 Kerpen unbekannt
Besichtigung	Datum Besichtigung bei Ort Anwesende	13.05.2026 - 12:00 Uhr AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119, 50169 Kerpen

Ausstattung

Serienausstattung

- ✓ 12 Lautsprecher
- ✓ Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion
- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Ambiente-Beleuchtung einstellbar
- ✓ Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Antriebsart: Allradantrieb
- ✓ Audio-Navigationssystem KIA (10,25")
- ✓ Außenspiegel elektr. anklappbar
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- ✓ Außenspiegel Wagenfarbe
- ✓ Bi-LED-Scheinwerfer
- ✓ Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- ✓ DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- ✓ Dachreling
- ✓ Einparkhilfe hinten
- ✓ Einparkhilfe vorn
- ✓ Einschaltautomatik für Fahrlicht
- ✓ Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- ✓ Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- ✓ Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R)
- ✓ Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung (Safe Exit Warning, SEW)
- ✓ Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- ✓ Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA 2.0)
- ✓ Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA)
- ✓ Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW)
- ✓ Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- ✓ Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Collision Warning, RCCW)
- ✓ Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent mit Notbremsfunktion (RCCA)
- ✓ Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- ✓ Fahrassistenz-System: Stauassistent
- ✓ Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz hinten
- ✓ Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- ✓ Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- ✓ Frontscheibe Solar-Reflect
- ✓ Fußmatten
- ✓ Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- ✓ Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- ✓ Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- ✓ Heckklappenöffnung elektr.
- ✓ Heckleuchten LED
- ✓ Hybrid 169 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW)
- ✓ Induktionsladeschale für Smartphone
- ✓ Innenspiegel mit Abblendautomatik
- ✓ Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- ✓ Karosserie: 5-türig
- ✓ Klimaautomatik 2-Zonen
- ✓ Kombiinstrument digital
- ✓ Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- ✓ Kühlergrill Klavierlack
- ✓ Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- ✓ Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, 2-fach
- ✓ Lenkrad (Kunstleder)
- ✓ Lenkrad heizbar
- ✓ Lenkrad mit Multifunktion
- ✓ Lenkrad mit Schaltwippen
- ✓ Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- ✓ LM-Felgen 7,5x19 (6-Arm, Turbinen-Design)
- ✓ Luftausströmer im Fond mitte
- ✓ Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- ✓ Mittelarmlehne vorn mit Staufach
- ✓ Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect
- ✓ Nebelscheinwerfer LED
- ✓ Niveauregulierung der Hinterachse
- ✓ Parkbremse elektrisch
- ✓ Radstand 2815 mm
- ✓ Reifendruck-Kontrollsystem
- ✓ Scheibenwischer mit Regensensor
- ✓ Schließ-/Startsystem Smart-Key
- ✓ Seitenairbag
- ✓ Seitenscheiben Solar-Reflect
- ✓ Sensor Scheibenbeschlagenerkennung
- ✓ Sitz vorn links elektr. verstellbar
- ✓ Sitz vorn links höhenverstellbar
- ✓ Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- ✓ Sitzheizung hinten
- ✓ Sitzheizung vorn
- ✓ Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- ✓ Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- ✓ Sound-System Bose
- ✓ Tagfahrlicht LED
- ✓ Türgriffe außen verchromt
- ✓ Unterfahrschutz hinten
- ✓ Unterfahrschutz vorn
- ✓ Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)

Sonderausstattung

- ✓ Elektromotor 44 kW (Hybridantrieb)
- ✓ Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- ✓ Kamerasystem Around View
- ✓ Metallic-Lackierung
- ✓ Monitor für Totwinkel-Assistent
- ✓ Motor 1,6 Ltr. - 132 kW Turbo Hybrid
- ✓ Otto-Partikelfilter (OPF)
- ✓ Safety-Paket
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d

Zustand

Allgemeinzustand	gut
Karosseriezustand	gut
Innenraumzustand	gut
Lackzustand	gut
Lack	(M4B) MINERALBLAU MET. Mineraleffekt (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	3
Scheckheftgepflegt	Ja
Laufleistung abgelesen	39.658 km
Nächste HU	11/2026

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch einen Mitarbeiter der AB Baumann Automobile GmbH vollzogen wurde.


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	235/55 R 19 105 W
Profiltiefe	5,5 mm
Hersteller	Kumho
Art	Ganzjahr

Reifen hinten rechts

Dimension	235/55 R 19 105 W
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Kumho
Art	Ganzjahr

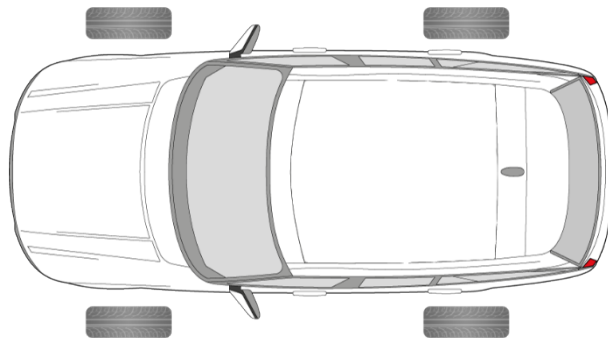

Reifen vorne links

Dimension	235/55 R 19 105 W
Profiltiefe	5,5 mm
Hersteller	Kumho
Art	Ganzjahr


Reifen hinten links

Dimension	235/55 R 19 105 W
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Kumho
Art	Ganzjahr

Schadenbeschreibung

Die hier aufgeführten Beschädigungen werden im unteren Teil des Berichtes bebildert!

Lackschichtdicke

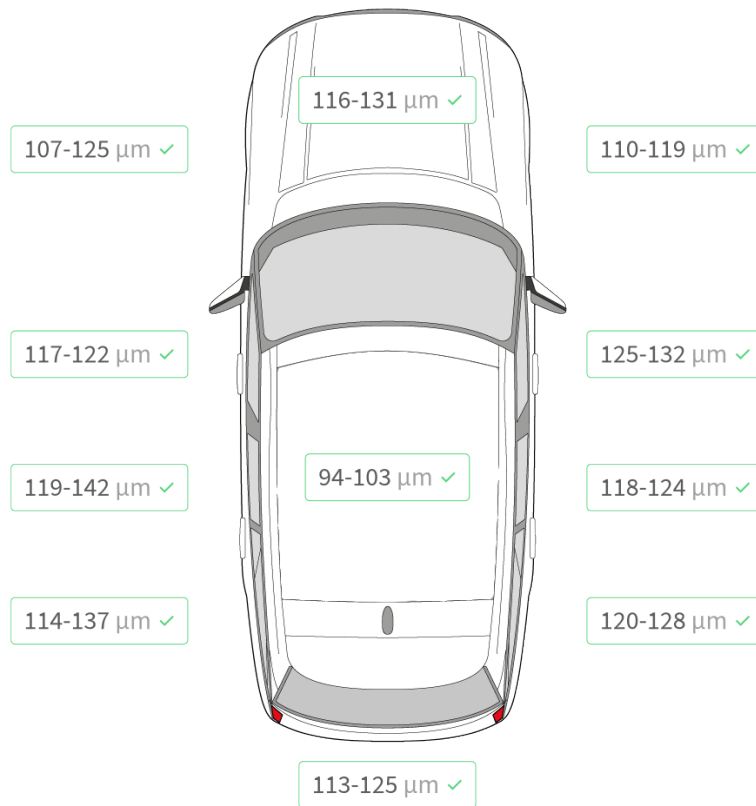


Bauteil	Messwerte (µm)
Kotflügel links	107, 125 ✓
Motorhaube	116, 131 ✓
Kotflügel rechts	110, 119 ✓
Fahrertür	117, 122 ✓
Beifahrertür	125, 132 ✓
Fondtür links	119, 142 ✓
Dach	94, 103 ✓
Fondtür rechts	118, 124 ✓
Seitenwand links	114, 137 ✓
Seitenwand rechts	120, 128 ✓
Hinten mittig	113, 125 ✓

Legende: ▲ zu dünn ✓ originale Lackschicht ▲ zweite Lackschicht ▲ dünne Spachtelschicht ▲ dicke Spachtelschicht ⊘ nicht messbar

Reparierte Vorschäden

Es sind keine Nachlackierungen / Unfallschäden festgestellt worden (Augenscheinlich / Lackschichtenmessung)

Anstoß-/Schadenbereich

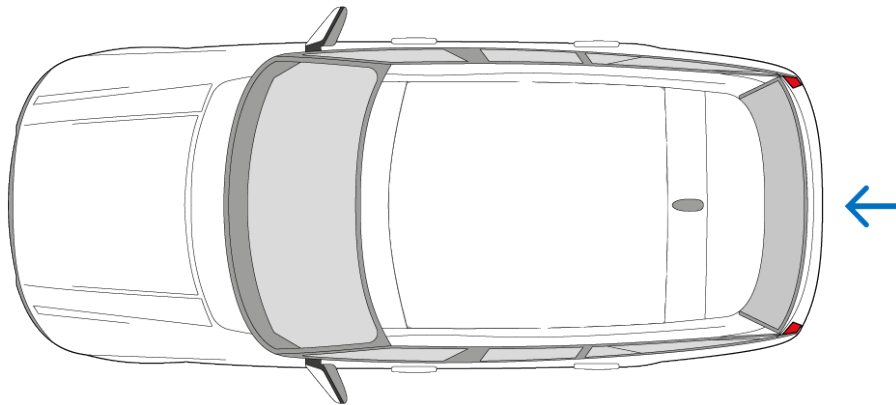

Hinten mittig
minimale Kratzer (ca. 3cm)

Prüfpositionen

In dem Gebrauchtwagencheck werden ausschließlich Beschädigungen aufgenommen, die für die entsprechende Laufleistung und Alter des jeweiligen Fahrzeuges unüblich sind. Übliche Gebrauchsspuren werden nicht explizit aufgenommen.

Position

Außenbereich

1 Lackierung

In Ordnung

2 Scheiben

In Ordnung

3 Spiegel

In Ordnung

4 Karosserie

In Ordnung

5 Stoßfänger

Stoßstange hinten: minimale Kratzer (ca. 3cm)



6 Kotflügel/Seitenteile

In Ordnung

7 Motorhaube

In Ordnung

8 Türen

In Ordnung

9 Dach/Schiebedach

In Ordnung

Beleuchtung

10 Vorne

In Ordnung

11 Seite

In Ordnung

12 Hinten

In Ordnung

Position

Innenraum

13 **Allgemein**
In Ordnung

14 **Sitze**
In Ordnung

15 **Verkleidungen**
In Ordnung

16 **Armaturen**
In Ordnung

17 **Bodenbeläge**
In Ordnung

18 **Kofferraum**
In Ordnung

19 **Klimaanlage**
In Ordnung

20 **Fensterheber**
In Ordnung

21 **Radio / Navi**
In Ordnung

22 **Sonstige Funktionen**
In Ordnung

Räder

23 **Felgen**
In Ordnung

24 **Reifen**
In Ordnung

Motorraum

25 **Motor**
In Ordnung

26 **Motorraum/Kapselung**
In Ordnung

27 **Auspuffanlage**
In Ordnung

28 **Kupplung**
In Ordnung

29 **Getriebe/Schaltung**
In Ordnung

Position

30 **Batterie**
In Ordnung

Achsen & Lenkung

31 **Vorderachse**
In Ordnung

32 **Hinterachse**
In Ordnung

33 **Lenkung**
In Ordnung

34 **Rahmen/Bodengruppe**
In Ordnung

35 **Federn/Stoßdämpfer**
In Ordnung

Bremsen

36 **Betriebsbremsen**
VA: Bremsbeläge: ca. 60 % / Bremsscheiben i.O. / HA: Bremsbeläge: ca. 50 % / Bremsscheiben i.O.

37 **Feststellbremse**
In Ordnung

38 **Bremsleitungen**
In Ordnung

Sonstiges

39 **Hauptuntersuchung (HU)**
In Ordnung

40 **Fahrzeugunterlagen**
In Ordnung

41 **Alle Schlüssel vorhanden**
2 Schlüssel vorhanden

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14

